


Ermenrich PL40 Optical Level

EN	User Manual	ES	Guía del usuario	PT	Manual do usuário
BG	Ръководство за потребителя	HU	Használati útmutató	RU	Инструкция по эксплуатации
CZ	Návod k použití	IT	Guida all'utilizzo	TR	Kullanım kılavuzu
DE	Bedienungsanleitung	PL	Instrukcja obsługi		



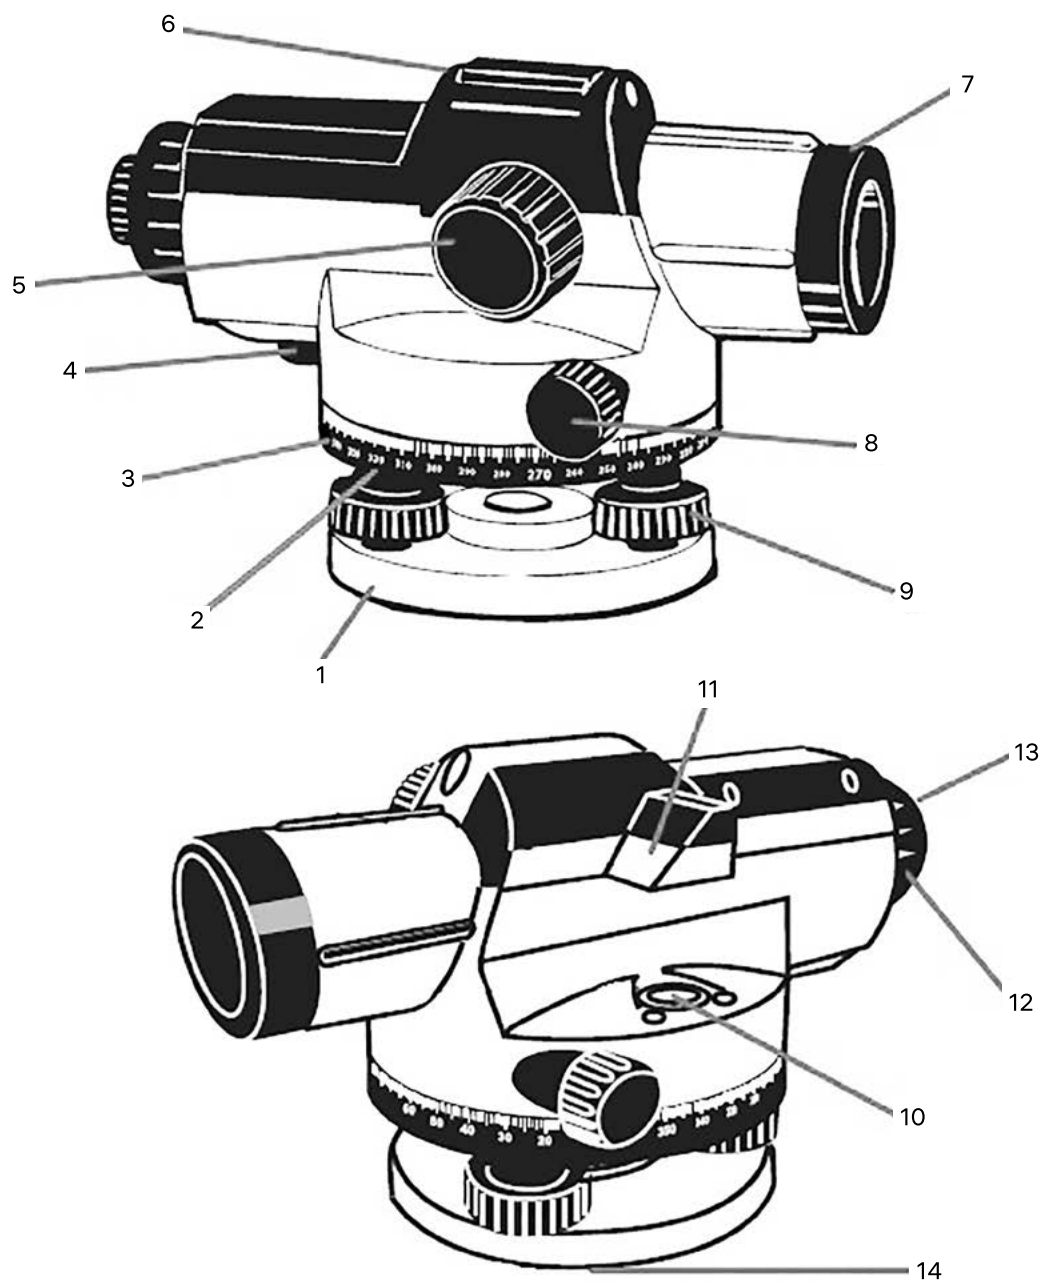

EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Base	Основа	Stativ	Sockel	Base	Talpazat
2 Horizontal circle	Хоризонтален кръг	Horizontální kruh	Horizontalkreis	Círculo horizontal	Vízszintes kör
3 Horizontal circle reference mark	Референтен знак на хоризонталния кръг	Referenční značka horizontálního kruhu	Referenzmarkierung Horizontalkreis	Marca de referencia del círculo horizontal	Vízszintes kör referenciajel
4 Compensator lock	Фиксатор на компенсатора	Zámek kompenzátoru	Kompensations-verriegelung	Bloqueo del compensador	Kompenzátor zár
5 Focusing knob	Бутон за фокусиране	Zaostřovací šroub	Fokussierrad	Mando de enfoque	Fókuszállító gomb
6 Optical peep sight	Оптичен мерник	Optický zaměřovač	Optisches Korn	Mirilla óptica	Optikai célzó nyílás
7 Objective lens	Леща на обектива	Čočka objektivu	Objektivlinse	Lente del objetivo	Objektívlencse
8 Horizontal drive screw	Винт за хоризонтално преместване	Horizontální šroub	Horizontale Antriebsschraube	Tornillo de ajuste horizontal	Vízszintes hajtócsavar
9 Leveling screw	Винт за нивелиране	Vyrovňovací šroub	Nivellierschraube	Tornillo de nivelación	Szintezőcsavar
10 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja	Vízmérték
11 Bubble level observation mirror	Огледало за наблюдение на нивелира с мехурче	Pozorovací zrcátko bublinkové vodováhy	Wasserwaage Beobachtungsspiegel	Espejo de observación del nivel de burbuja	Vízmérték megfigyelő tükör
12 Eyepiece cover	Капачка на окуляра	Kryt okuláru	Okularabdeckung	Tapa del ocular	Szemlencse sapka
13 Eyepiece focusing knob	Бутон за фокусиране на окуляра	Zaostřovací šroub okuláru	Okular-Fokussierknopf	Perilla de enfoque del ocular	Szemlencse élességállító gomb
14 Tripod adapter	Адаптер за триножник	Adaptér na stativ	Stativadapter	Adaptador para trípode	Adapter háromlábú állványhoz

IT	PL	PT	RU	TR
1 Base	Podstawa	Base	Основание	Taban
2 Cerchio orizzontale	Okrąg poziomy	Círculo horizontal	Горизонтальный круг	Yatay daire
3 Tacca di riferimento del cerchio orizzontale	Oznaczenie referencyjne okręgu poziomego	Marca de referência do círculo horizontal	Контрольная метка горизонтального круга	Yatay daire referans işaretleri
4 Blocco del compensatore	Blokada kompensatora	Bloqueio do compensador	Блокировка компенсатора	Kompansatör kilidi
5 Manopola della messa a fuoco	Pokrętło regulacji ostrości	Botão de focagem	Ручка фокусировки	Odaklama düğmesi
6 Mirino ottico	Celownik przeziernikowy	Mira ótica	Оптический прицел	Optik diopter gez
7 Lente obiettiva	Soczewka obiektywowa	Lente objetiva	Объектив	Objektif merceği
8 Vite di traslazione orizzontale	Śruba regulacji w płaszczyźnie poziomej	Parafuso autorroscante horizontal	Ручка горизонтальной фокусировки	Yatay tahrik vidası
9 Vite di base	Śruba poziomująca	Parafuso de nivelamento	Подъемный винт	Tesviye vidası
10 Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
11 Specchio di osservazione livella a bolla	Lusterko poziomiczy pęcherzykowej	Espelho de observação do nível de bolha de ar	Зеркальце для наблюдения за пузырьковым уровнем	Su terazisi gözlem aynası
12 Copertura dell'oculare	Pokrywa okularu	Tampa da ocular	Защитный колпачок окуляра	Göz merceği kapağı
13 Manopola di messa a fuoco dell'oculare	Pokrętło regulacji ostrości okularu	Botão de focagem da ocular	Кольцо фокусировки окуляра	Göz merceği odaklama düğmesi
14 Attacco per treppiede	Adapter do statywu	Adaptador do tripé	Резьбовое крепление к штативу	Üçayak adaptörü

EN Ermenrich PL40 Optical Level

Please carefully read the safety instructions and the user manual before using this product. **Keep away from children.**
Use the device only as specified in the user manual.

The kit includes: optical level, plastic carrying case, adjusting pin, hexagon wrench, plumb bob, user manual, and warranty.

Setting and leveling

- Place the tripod legs on the ground and adjust the tripod so that the device is at the operator's eye level.
- Mount the device on the tripod and tighten the mounting screw.
- To move the instrument, lift the tripod by its legs and keep it vertical to avoid damaging the device.
- Tie the upper end of the plumb bob cord to the central part of the tripod so that the plumb bob hangs freely above the desired point on the ground without touching it.
- Allow the plumb bob to settle until it hangs perfectly vertical.
- If the tip of the plumb bob is not exactly over the desired point, adjust the position and/or height of the tripod legs so that the optical axis of the device aligns with the center of the plumb bob.
- Use the leveling screws (9) to position the bubble level (10) in the center (Fig. 1). The device is leveled when the bubble is in the center.

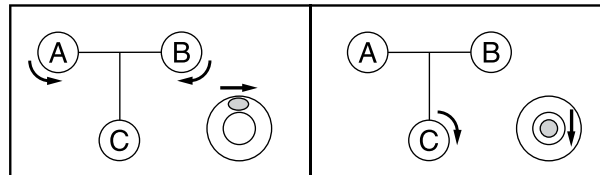


Figure 1

Aiming and focusing

- Remove the eyepiece cover (12). Aim the device at a bright object or hold a white sheet of paper in front of the objective lens (7), then turn the eyepiece focusing knob (13) until the dark black crosshairs can be seen clearly.
- Aim the device at the leveling rod. If necessary, use the optical peep sight (6) for easy aiming.
- Turn the focusing knob (5) until you can see the graduation marks of the leveling rod clearly (Fig. 2).
- Align the crosshairs exactly to the center of the leveling rod by turning the horizontal drive screw (8).



Figure 2

Height difference measurement

- Put the leveling rods A and B in the vertical position. Place the device between the leveling rods A and B (Fig. 3).
- Focus the optical level on the center of the rod A. Record the height value of the leveling rod at the center of the crosshairs.
- Focus the optical level on the center of the rod B. Record the height value of the leveling rod at the center of the crosshairs (Fig. 4).
- Calculate the height difference by subtracting the smaller height value from the larger one.

In Figure 3, for example, the height difference is 0.565m. Subtract the value of height B from the value of height A.
 $1.78 - 1.215 = 0.565$

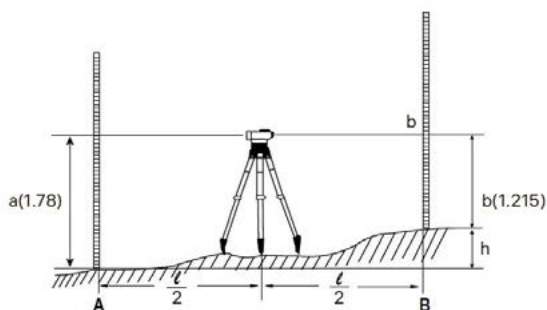


Figure 3

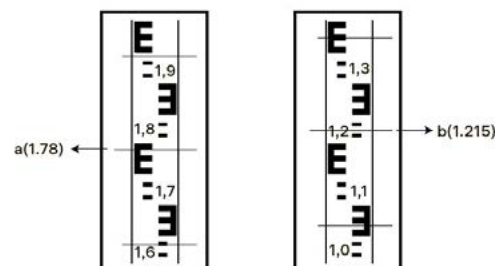


Figure 4

Distance measuring

- Focus the device on the leveling rod. Record the values of the upper and lower lines of the measuring crosshairs (Fig. 5).
- Multiply the difference in values by 100 to get the distance between the device and the leveling rod.

For example:

The distance between the device and the rod in Figure 5 is 30.5m.
 $(1.347 - 1.042) \times 100 = 30.5$

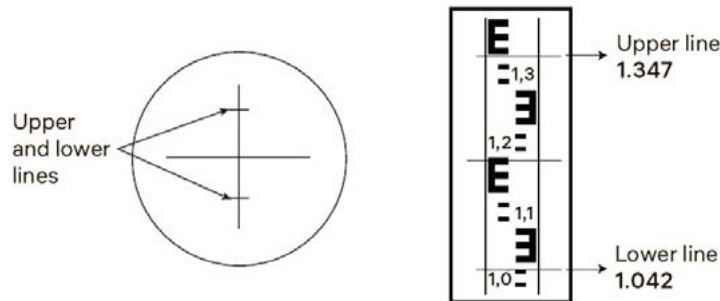


Figure 5

Angle measurement

- Focus the device on the rod A. Rotate the horizontal circle (2) until the "0" mark is aligned with the reference mark (3) (Fig. 6).
- Focus the device on the rod B. Record the angle measurement of the reference mark (3) of the horizontal circle (Fig. 6).

For example:

The angle value in Figure 6 is 45°.
 $x^\circ = 45^\circ$

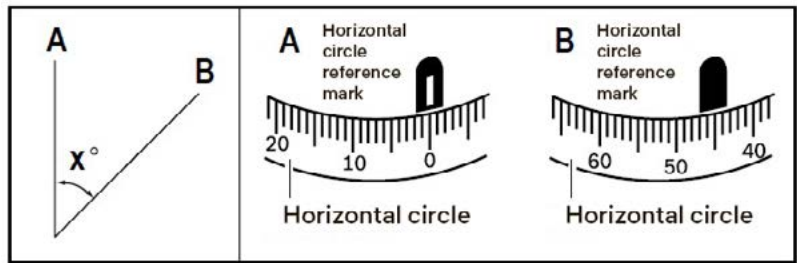


Figure 6

Bubble level calibration

- Check the bubble level (10). Use the leveling screws (9) to position the bubble level (10) in the center. Turn the device 180 degrees. If the bubble level stays in the center, the device is calibrated.
- If the bubble level is not in the center, rotate the leveling screws (9) to move the bubble level. The bubble should be placed at least on the 1/2 between the center and the outer end of the circle (Fig. 7).
- Then, using the hexagon, bring the bubble to the center by turning the leveling screws (Fig. 8).
- Repeat these steps until the bubble level is calibrated.

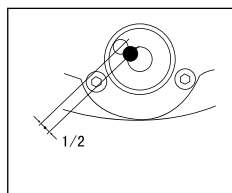


Figure 7

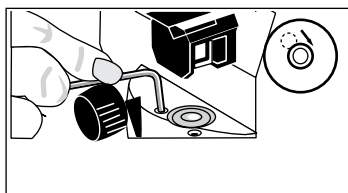


Figure 8

Angle calibration

Place the leveling rods A and B at a distance of 30m from each other. Place the optical level between them (Fig. 9). Measure the height values of rods A and B, and then calculate the difference.

For example (Fig. 9):
 $a_1 = 1.937\text{m}$
 $b_1 = 1.689\text{m}$
so the difference (d) is $a_1 - b_1 = 0.248$.

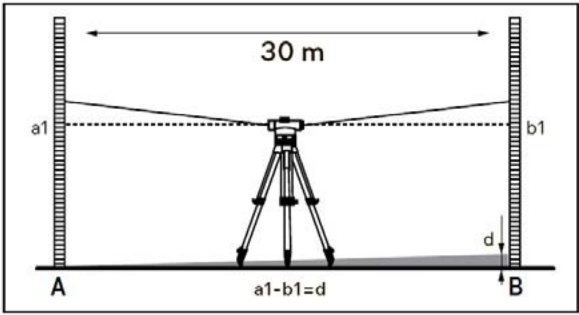


Figure 9

Place the device at a distance of 1m from rod A. Measure the height of the rod A (value a_2 in Fig. 10). Calculate the following equation: $b_2' = a_2 - d$. Then, measure the height of rod B (b_2). If the deviation between b_2' and b_2 is over 3mm, the crosshairs should be calibrated.

For example:
 $a_2 = 1.724\text{m}$
 $d = 0.248$
so b_2' is: $a_2 - d = 1.476$

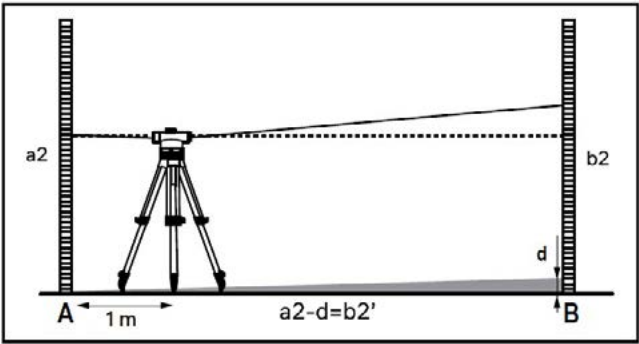


Figure 10

Take off the eyepiece cover (12). Turn the adjusting screw with the pin (Fig. 11) until the values b_2' and b_2 are the same. Put on the eyepiece cover again.

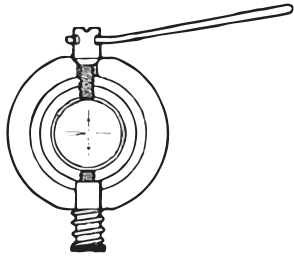


Figure 11

Specifications

Magnification	32x
Working distance	120m
Height accuracy for individual measurement	1.6mm/30m
Standard deviation per 1km double leveling	1mm
Objective aperture	36mm
Image	erect
Field of view	1°30'
Close focus	0.3m
Compensator range	±15'

Compensator setting accuracy	±0.3"
Multiplication factor	100
Additive constant	0
Horizontal circle graduation	1° or 1 gon
Accuracy of the bubble level	8'/2mm
Tripod adapter	M16 or 5/8"

The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.

Care and maintenance

Never, under any circumstances, look directly at the sun, another bright source of light or at a laser through this device, as this may cause permanent retinal damage and may lead to blindness. Use the device only as specified in the user manual. Keep away from children. Store the device in a dry cool place. Do not expose the device to shock, continuous vibrations, or extreme high or low temperatures. Place the device in the carrying case when transporting it. Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local specialized service center. Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Only use accessories and spare parts for this device that comply with the technical specifications. Never attempt to operate a damaged device or a device with damaged electrical parts! If a part of the device or battery is swallowed, seek medical attention immediately.

Ermenrich Warranty

Ermenrich products, except for their accessories, carry a **5-year warranty** against defects in materials and workmanship. All Ermenrich accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for **six months** from the purchase date. The warranty entitles you to the free repair or replacement of the Ermenrich product in any country where a Levenhuk office is located if all the warranty conditions are met.

For further details, please visit: ermenrich.com

If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local Levenhuk branch.


BG Оптичен нивелир Ermenrich PL40

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и ръководството за потребителя, преди да използвате този продукт. **Да се съхранява далеч от деца.** Използвайте устройството само по посочения в ръководството за потребителя начин.

Комплектът включва: оптичен нивелир, пластмасов калъф за пренасяне, регулиращ щифт, шестостенен ключ, отвес, ръководство за потребителя и гаранция.

Настройка и нивелиране

- Разположете краката на триножника на земята и регулирайте триножника така, че уредът да е на нивото на очите на оператора.
- Монтирайте уреда на триножника и стегнете монтажния винт.
- За преместване на инструмента вдигнете триножника, като го държите за краката постоянно изправен, за да избегнете повреда на уреда.
- Завържете горния край на шнура на отвеса за централната част на триножника, така че отвесът да виси свободно над желаната точка от земята, без той да я докосва.
- Оставете отвеса, докато остане да виси неподвижно напълно перпендикулярно.
- Ако върхът на отвеса не е точно над желаната точка, коригирайте позицията и/или височината на краката на триножника, така че оптическата ос на уреда да се изравни с центъра на отвеса.
- Използвайте винтовете за нивелиране (9), за да разположите мехурчето на нивелира (10) в центъра (Фиг. 1). Уредът е нивелиран, когато мехурчето на нивелира се намира в центъра.

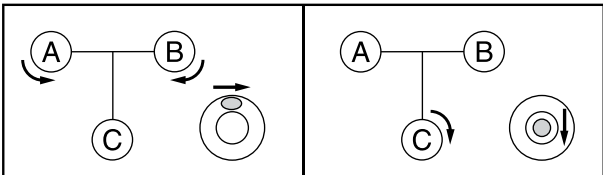

Фигура 1

Прицелване и фокусиране

- Махнете капачката на окуляра (12). Насочете устройството към ярък обект или задръжте бял лист хартия пред лещата на обектива (7), след което завъртете копчето за фокусиране на окуляра (13), докато черното кръстче започне да се вижда ясно.
- Насочете уреда към пръта за нивелиране. Ако е необходимо, използвайте за лесно насочване оптичния мерник (6).
- Въртете бутона за фокусиране (5), докато видите ясно маркировката върху пръта за нивелиране (Фиг. 2).
- Насочете кръстчето точно към центъра на пръта за нивелиране чрез въртене на винта за хоризонтално преместване (8).




Фигура 2

Измерване на разликата във височините


- Разположете прътите за нивелиране А и В във вертикално положение. Поставете устройството между прътите за нивелиране А и В (Фиг. 3).
- Фокусирайте оптичния нивелир върху центъра на прът А. Запишете стойността на височината на нивелира в центъра на кръстчето.
- Фокусирайте оптичния нивелир върху центъра на прът В. Запишете стойността на височината на нивелира в центъра на кръстчето (Фиг. 4).
- Изчислете разликата между височините, като извадите по-малката стойност на височината от по-голямата.

На Фигура 3 например разликата между височините е 0,565 m. Извадете стойността на височината В от стойността на височината А.

$1,78 - 1,215 = 0,565$

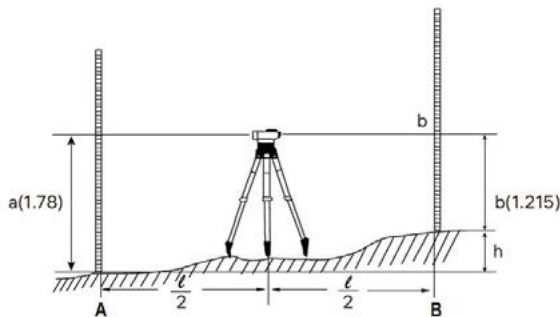

Фигура 3

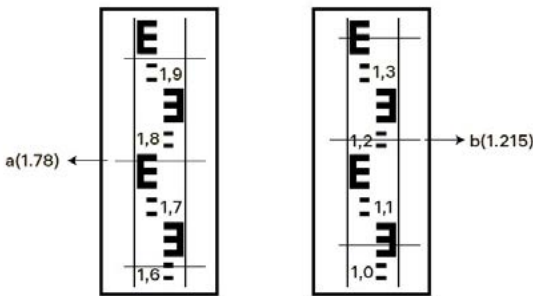


Фигура 4

Измерване на разстояние

- Фокусирайте уреда върху пръта за нивелиране. Запишете стойностите на горната и долната линия на измервателното кръстче (Фиг. 5).
- Умножете разликата между стойностите по 100, за да получите разстоянието между уреда и пръта за нивелиране.

Например:

Разстоянието между уреда и пръта на Фигура 5 е 30,5 m.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

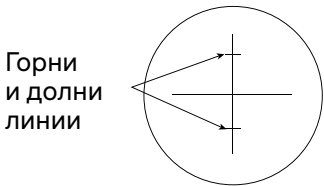


Фигура 5

Измерване на ъгли

- Фокусирайте устройството върху прът А. Въртете хоризонталния кръг (2), докато маркировката "0" не се подравни с референтната маркировка (3) (Фиг. 6).
- Фокусирайте устройството върху пръта В. Запишете резултата от измерването на ъгъла на референтния знак (3) на хоризонталния кръг (Фиг. 6).


Например:
Стойността на ъгъла на Фигура 6 е 45°.
 $x^{\circ} = 45^{\circ}$

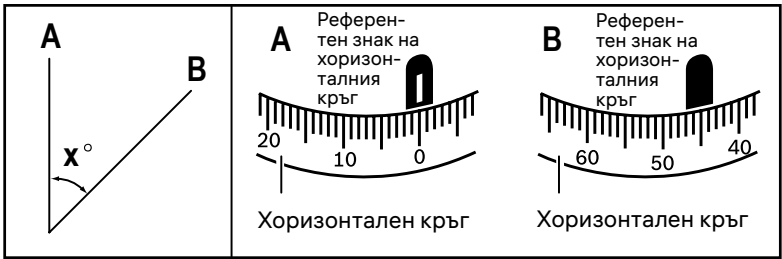


Фигура 6

Калибриране на нивелира с мехурче

- Проверете нивелира с мехурче (10). Използвайте винтовете за нивелиране (9), за да разположите мехурчето на нивелира (10) в центъра. Завъртете уреда на 180 градуса. Ако мехурчето на нивелира остава в центъра, тогава уредът е калибриран.
- Ако мехурчето на нивелира не е в центъра, въртете винтовете за нивелиране (9), за да преместите мехурчето на нивелира. Мехурчето трябва да бъде разположено поне на 1/2 между центъра и външния край на кръга (Фиг. 7).
- След това с помощта на шестостенен ключ преместете мехурчето към центъра, чрез въртене на винтовете за нивелиране (Фиг. 8).
- Повтаряйте тези стъпки, докато нивелирът с мехурче бъде калибриран.

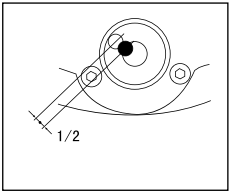

Фигура 7

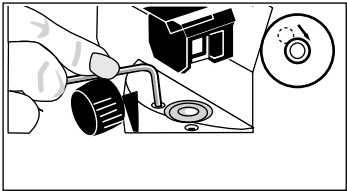


Фигура 8

Калибриране на ъгъла

Поставете прътите за нивелиране А и В на разстояние 30 m един от друг. Поставете оптичния нивелир между тях (Фиг. 9). Измерете стойностите на височините на прътите А и В и изчислете разликата.


Например (Фиг. 9):
 $a_1 = 1,937\text{ m}$
 $b_1 = 1,689\text{ m}$
Така че разликата (d) е $a_1 - b_1 = 0,248$.

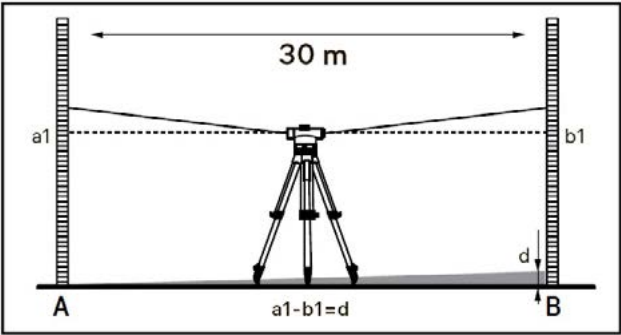

Фигура 9


Поставете уреда на разстояние 1 m от прът А. Измерете височината на прът А (стойността a_2 на Фиг. 10). Изчислете следното уравнение: $b_2' = a_2 - d$. След това измерете височината на пръта В (b_2). Ако отклонението между b_2' и b_2 е повече от 3 mm, кръстчето трябва да се калибрира.

Например:
 $a_2 = 1,724\text{ m}$
 $d = 0,248$
Така че b_2' е: $a_2 - d = 1,476$

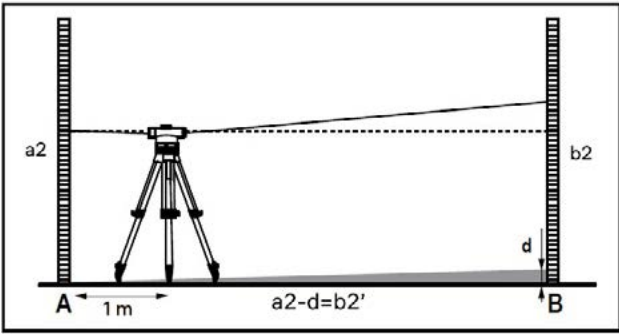

Фигура 10

Свалете капачката на окуляра (12). Въртете винта за регулиране с щифта (Фиг. 11), докато стойностите b_2' и b_2 станат еднакви. Поставете отново капачката на окуляра.

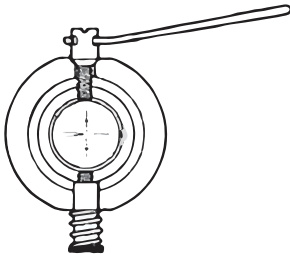

Фигура 11

Спецификации

Увеличение	32x
Работно разстояние	120 m
Точност на измерване на височината за индивидуално измерване	1,6 mm/30 m
Стандартно отклонение на 1 km двойно нивелиране	1 mm
Апертура на обектива	36 mm
Изображение	изправено
Зрително поле	1°30'
Близък фокус	0,3 m
Диапазон на компенсатора	±15'
Точност на настройката на компенсатора	±0,3"
Множител	100
Добавъчна константа	0
Разграфяване на хоризонталния кръг	1° или 1 gon
Точност на нивелира с мехурче	8'/2 mm
Адаптер за триножник	M16 или 5/8"

Производителят си запазва правото да прави промени на гамата продукти и спецификациите им без предварително уведомление.

Грижи и поддръжка

Никога, при никакви обстоятелства, не гледайте директно към слънцето през това устройство без специален филтър и не гледайте в друг ярък източник на светлина или лазер, тъй като това може да причини невъзвратимо увреждане на ретината и може да доведе до слепота. Използвайте устройството само по посочения в ръководството за потребителя начин. Да се съхранява далеч от деца. Съхранявайте устройството на сухо и хладно място. Не излагайте устройството на въздействието на удари, продължителни вибрации или екстремно високи или ниски температури. Поставете устройството в транспортния калъф, когато го транспортирате. Не се опитвайте да разглобявате устройството сами по никаква причина. За ремонти и почистване, моля, обръщайте се към местния специализиран сервизен център. Предпазвайте устройството от внезапни удари и прекомерна механична сила. Използвайте само принадлежности и резервни части за устройството, които отговарят на техническите спецификации. Никога не правете опит да използвате повредено устройство или устройство с повредени електрически части! Ако някоя част от устройството или батерията бъдат погълнати, незабавно потърсете медицинска помощ.

Гаранция на Ermenrich

Продуктите Ermenrich, с изключение на аксесоарите, имат **5-годишна гаранция** срещу дефекти в материалите и изработката. За всички принадлежности на Ermenrich се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от **2 години** от датата на покупката на дребно. Гаранцията Ви дава право на безплатен ремонт или замяна на продукта на Ermenrich във всяка държава, в която има офис на Levenhuk, ако са изпълнени всички условия за гаранцията.

За допълнителна информация посетете нашия уебсайт: ermenrich.com

Ако възникнат проблеми с гаранцията или ако се нуждаете от помощ за използването на Вашия продукт, свържете се с местния представител на Levenhuk.


Optický nivelační přístroj Ermenrich PL40

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.

Obsah sady: optický nivelační přístroj, plastový kufřík, seřizovací kolík, šestihranný klíč, olovnice, návod k použití a záruka.

Nastavení a vyrovnaní

- Postavte nohy stativu na zem a stativ nastavte tak, aby bylo zařízení v úrovni očí obsluhující osoby.
- Namontujte zařízení na stativ a utáhněte upevňovací šroub.
- Chcete-li přístroj přemístit, zvedněte stativ za nohy a držte jej ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Upevněte horní konec olovnice k prostřední části stativu tak, aby olovnice volně visela nad požadovaným bodem na zemi, aniž by se ho dotýkala.
- Nechte olovnici usadit, až bude viset dokonale svisle.
- Pokud hrot olovnice není přesně nad požadovaným bodem, upravte polohu a/nebo výšku nohou stativu tak, aby optická osa zařízení byla vyrovnána se středem olovnice.
- Pomocí vyrovnávacích šroubů (9) přesuňte bublinku (10) do středu vodováhy (obr. 1). Když je bublinka ve středu vodováhy, je přístroj vyrovnaný.

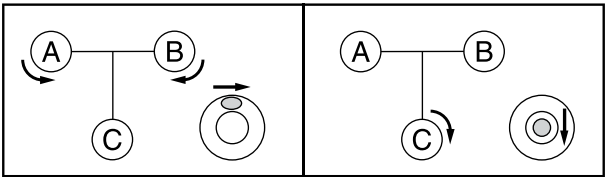

Obr. 1

Zaměření a zaostření

- Sejměte kryt okuláru (12). Zaměřte přístroj na jasný předmět nebo před objektivem podržte bílý list papíru (7) a otáčejte zaostřovacím šroubem (13), dokud nebude zřetelně vidět tmavě černý nitkový kříž.
- Zaměřte přístroj na nivelační tyč. V případě potřeby použijte optický zaměřovač (6) pro usnadnění míření.
- Otáčejte zaostřovacím šroubem (5), dokud nebudou zřetelně vidět značky na nivelační tyči (obr. 2).
- Pomocí horizontálního šroubu vyrovnejte nitkový kříž přesně na střed nivelační tyče (8).




Obr. 2

Měření výškového rozdílu


- Dejte nivelační tyče A a B do svislé polohy. Umístěte přístroj mezi nivelační tyče A a B (obr. 3).
- Zaměřte optický nivelační přístroj na střed tyče A. Zaznamenejte hodnotu výšky na nivelační tyči, která odpovídá středu nitkového kříže.

- Zaměřte optický nivelační přístroj na střed tyče B. Zaznamenejte hodnotu výšky na nivelační tyči, která odpovídá středu nitkového kříže (obr. 4).
- Spočítejte rozdíl výšek odečtením menší hodnoty výšky od větší.

Na obrázku 3 činí výškový rozdíl 0,565 m. Výpočet proved'te odečtením hodnoty výšky B od hodnoty výšky A.
 $1,78 - 1,215 = 0,565$

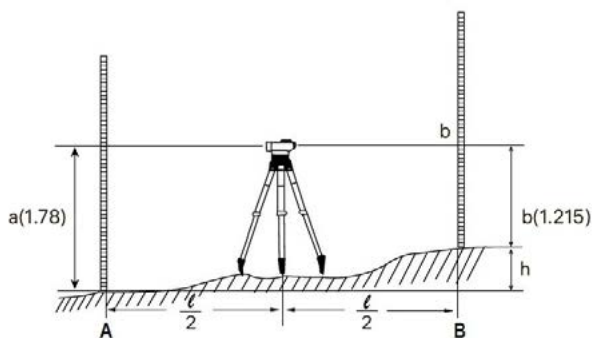

Obr. 3

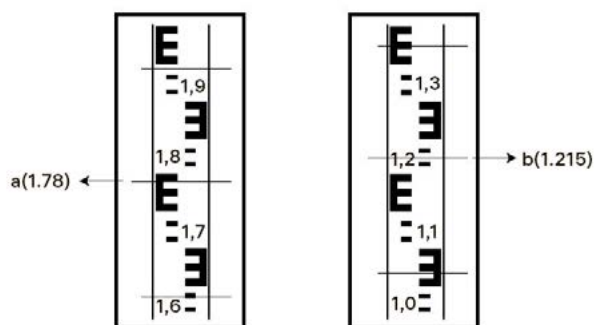



Obr. 4

Měření vzdálenosti

- Zaostřete přístroj na nivelační tyč. Zaznamenejte hodnoty odpovídající horní a dolní linii měřicího nitkového kříže (obr. 5).
- Rozdíl hodnot vynásobte číslem 100 a získáte vzdálenost mezi přístrojem a nivelační tyčí.

Například:

Vzdálenost mezi přístrojem a tyčí na obrázku 5 je 30,5 m.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

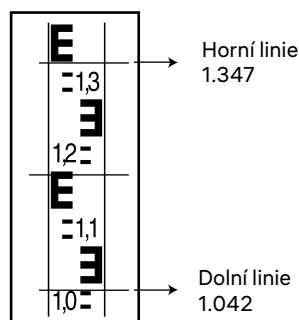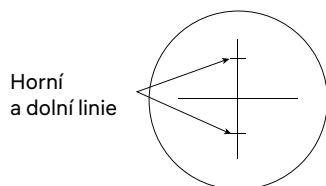


Obr. 5

Měření úhlů

- Zaostřete přístroj na tyč A. Otáčejte vodorovným kroužkem (2), dokud nebude značka "0" zarovnána s referenční značkou (3) (obr. 6).
- Zaměřte přístroj na tyč B. Zaznamenejte změřený úhel referenční značky (3) na vodorovném kruhu (obr. 6).

Například:


Hodnota úhlu na obrázku 6 je 45°.
 $x^\circ = 45^\circ$

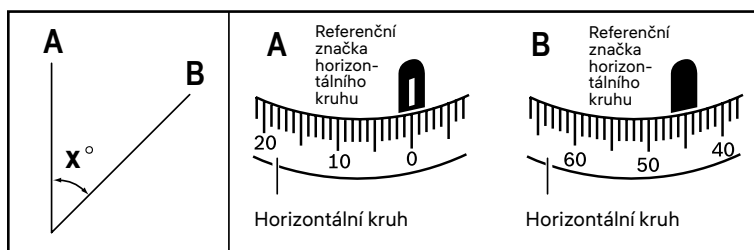


Obr. 6

Kalibrace bublinkové vodováhy

- Zkontrolujte bublinkovou vodováhu (10). Pomocí vyrovnávacích šroubů (9) přesuňte bublinku (10) do středu vodováhy. Otočte přístroj o 180 stupňů. Pokud bublinka vodováhy zůstává uprostřed, je přístroj zkalibrován.
- Pokud není bublinka vodováhy uprostřed, otáčejte vyrovnávacími šrouby (9) a posouvejte bublinku vodováhy do středu. Bublinka by měla být umístěna co nejbližší středu, alespoň na $\frac{1}{2}$ mezi středem a vnějším koncem kruhu (obr. 7).
- Poté pomocí šestihranu otáčejte šroubky pro vyrovnání bublinky a posuňte bublinku do středu (obr. 8).
- Tyto kroky opakujte, dokud nebude bublinková vodováha zcela zkalibrována.

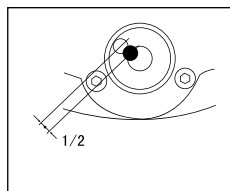

Obr. 7

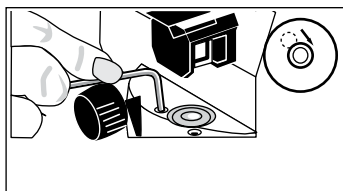

Obr. 8

Úhlová kalibrace


Umístěte nivelační tyče A a B do vzdálenosti 30 m od sebe. Optický nivelační přístroj umístěte mezi tyče (obr. 9). Změřte hodnoty výšky na tyčích A a B a vypočítejte jejich rozdíl.

Například (obr. 9):

$a_1 = 1,937 \text{ m}$

$b_1 = 1,689 \text{ m}$

rozdíl (d) činí $a_1 - b_1 = 0,248$.

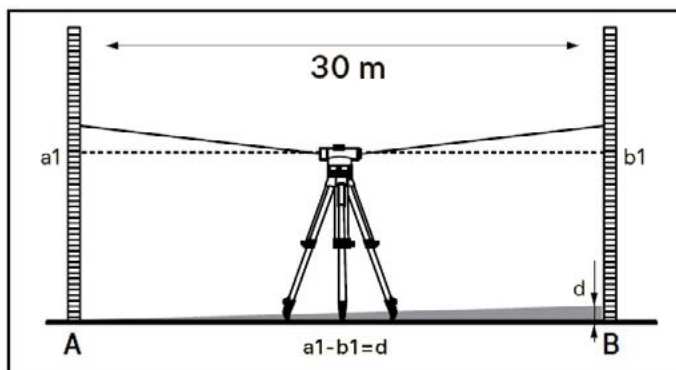

Obr. 9


Umístěte zařízení do vzdálenosti 1 m od tyče A. Změřte výšku tyče A (hodnota a_2 na obr. 10). Vypočítejte následující rovnici: $b_2' = a_2 - d$. Pak změřte výšku tyče B (b_2). Pokud je odchylka mezi b_2' a b_2 větší než 3 mm, je třeba zkalibrovat nitkový kříž.

Například:

$a_2 = 1,724 \text{ m}$


$d = 0,248$

tedy b_2' je: $a_2 - d = 1,476$

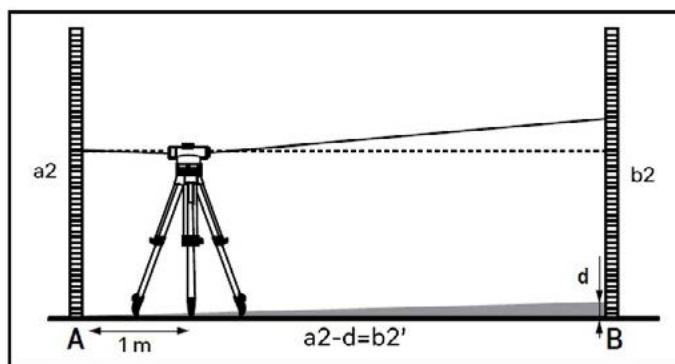

Obr. 10

Sejměte kryt okuláru (12). Otáčejte seřizovacím šroubem s kolíkem (obr. 11), dokud se hodnoty b2' a b2 nebudou shodovat. Opět nasad'te kryt okuláru.

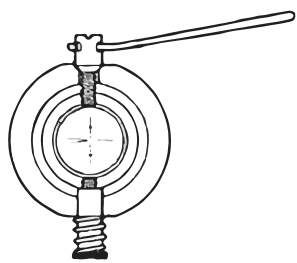

Obr. 11

Technické údaje

Zvětšení	32x
Pracovní vzdálenost	120 m
Přesnost výšky pro individuální měření	1,6 mm/30 m
Směrodatná odchylka na 1 km, dvojité nivelace	1 mm
Clona objektivu	36 mm
Obraz	vzpřímený
Zorné pole	1°30'
Nejkratší vzdálenost zaostření	0,3 m
Rozsah kompenzátoru	±15'
Přesnost nastavení kompenzátoru	±0.3"
Multiplikační faktor	100
Aditivní konstanta	0
Stupně horizontálního kruhu	1° nebo 1 gon
Přesnost bublinkové vodováhy	8'/2 mm
Adaptér na stativ	M16 nebo 5/8"

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit sortiment a specifikace výrobků.

Péče a údržba

Nikdy, za žádných okolností, se tímto přístrojem bez speciálního filtru nedívejte přímo do slunce, jiného jasného světelného zdroje nebo laseru, neboť hrozí nebezpečí trvalého poškození sítnice a případně i oslepnutí. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě. Přístroj nevystavujte nárazům, trvalým vibracím ani extrémně vysokým či nízkým teplotám. Při přepravě přístroj umístěte do přepravního pouzdra. Z žádného důvodu se nepokoušejte přístroj rozebírat. S opravami veškerého druhu se obračejte na své místní specializované servisní středisko. Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním. Pro toto zařízení používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které splňují technické specifikace. Nikdy se nepokoušejte provozovat poškozené zařízení nebo zařízení s poškozenými elektrickými díly! Pokud dojde k požití části zařízení nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Záruka Ermenrich

Na výrobky značky Ermenrich, s výjimkou příslušenství, je poskytována **5letá záruka** na vady materiálu a zpracování. Na veškeré příslušenství značky Ermenrich se poskytuje záruka, že po dobu **2 let** od data zakoupení v maloobchodní prodejně bude bez vad materiálu a provedení. Tato záruka vám v případě splnění všech záručních podmínek dává nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku značky Ermenrich v libovolné zemi, v níž se nachází pobočka společnosti Levenhuk. Další informace – navštivte naše webové stránky: ermenrich.com
V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

DE Ermenrich PL40 Optisches Nivelliergerät

Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Halten Sie es von Kindern fern. Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Das Set enthält: optisches Nivelliergerät, Kunststoffkoffer, Justierstift, Sechskantschlüssel, Senklot, Bedienungsanleitung und Garantie.

Einstellung und Nivellierung

- Stellen Sie die Stativbeine auf den Boden und passen Sie das Stativ so an, dass das Gerät auf der Augenhöhe des Bedieners ist.
- Befestigen Sie das Gerät auf dem Stativ und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest.
- Um das Gerät zu bewegen, heben Sie das Stativ an den Beinen an und halten Sie es senkrecht, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
- Binden Sie das obere Ende der Lotschnur so an der Mitte des Stativs fest, dass das Lot frei über dem gewünschten Punkt auf dem Boden hängt, ohne ihn zu berühren.
- Lassen Sie das Senklot zur Ruhe kommen, bis es vollkommen senkrecht hängt.
- Befindet sich die Spitze des Senklots nicht genau über dem gewünschten Punkt, passen Sie die Position und/oder Höhe der Stativbeine so an, dass die optische Achse des Geräts mit der Mitte des Senklots ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie die Nivellierschrauben (9), um die Wasserwaage (10) in der Mitte zu positionieren (Abb. 1). Das Instrument ist nivelliert, wenn sich die Wasserwaage in der Mitte befindet.

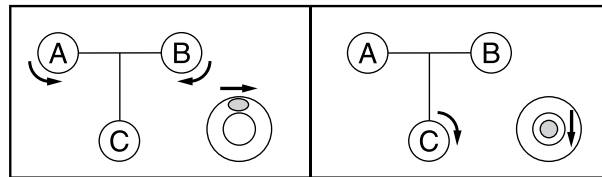


Abbildung 1

Anpeilen und fokussieren

- Entfernen Sie die Okularabdeckung (12). Richten Sie das Instrument auf ein helles Objekt oder halten Sie ein weißes Blatt Papier vor die Objektivlinse (7) und drehen Sie dann den Okular-Fokussierknopf (13), bis das schwarze Fadenkreuz deutlich zu sehen ist.
- Richten Sie das Instrument auf die Nivellierlatte. Verwenden Sie bei Bedarf das optische Korn (6), um das Ausrichten zu erleichtern.
- Drehen Sie den Fokussierknopf (5), bis Sie die Teilstriche der Nivellierlatte deutlich sehen können (Abb. 2).
- Richten Sie das Fadenkreuz genau auf die Mitte der Nivellierlatte aus, indem Sie die horizontale Antriebsschraube (8) drehen.



Abbildung 2

Messen der Höhendifferenz

- Bringen Sie die Nivellierlatten A und B in die vertikale Position. Platzieren Sie das Instrument zwischen den Nivellierlatten A und B (Abb. 3).
- Fokussieren Sie das optische Nivelliergerät auf die Mitte der Latte A. Notieren Sie den Höhenwert der Nivellierlatte in der Mitte des Fadenkreuzes.
- Richten Sie die optische Nivelliergerät auf die Mitte der Stange B. Notieren Sie den Höhenwert der Nivellierlatte in der Mitte des Fadenkreuzes (Abb. 4).
- Berechnen Sie die Höhendifferenz, indem Sie den kleineren Höhenwert vom größeren subtrahieren.

In Abbildung 3 beträgt der Höhenunterschied beispielsweise 0,565 m. Ziehen Sie den Wert der Höhe B von dem Wert der Höhe A ab.
 $1,78 - 1,215 = 0,565$

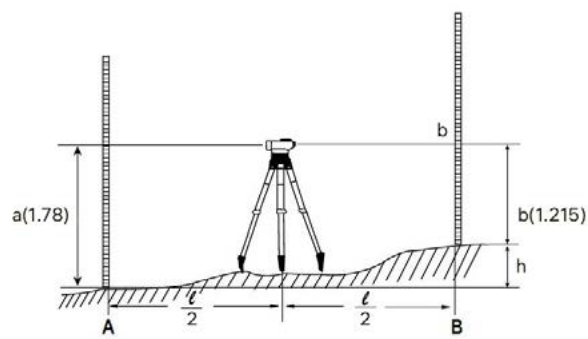


Abbildung 3

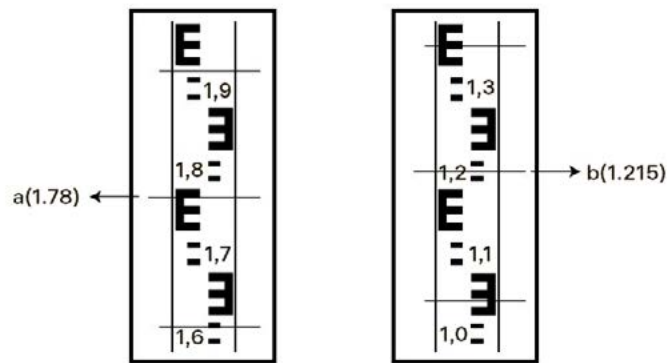


Abbildung 4

Entfernungsmessung

- Fokussieren Sie das Instrument auf die Nivellierlatte. Notieren Sie die Werte der oberen und unteren Linie des Messfadenkreuzes (Abb. 5).
- Multiplizieren Sie die Differenz der Werte mit 100, um den Abstand zwischen dem Instrument und der Nivellierlatte zu erhalten.

Zum Beispiel:

Der Abstand zwischen dem Instrument und der Latte in Abbildung 5 beträgt 30,5 m.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

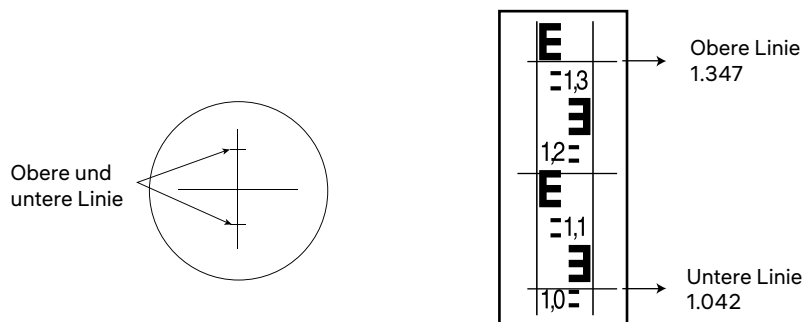


Abbildung 5

Winkelmessungen

- Fokussieren Sie das Instrument auf die Latte A. Drehen Sie den Horizontalkreis (2), bis die Markierung "0" mit der Referenzmarkierung (3) übereinstimmt (Abb. 6).
- Fokussieren Sie das Instrument auf die Latte B. Notieren Sie die Winkelmessung der Referenzmarkierung (3) des Horizontalkreises (Abb. 6).

Zum Beispiel:

Der Winkelwert in Abbildung 6 ist 45°.
 $x^\circ = 45^\circ$

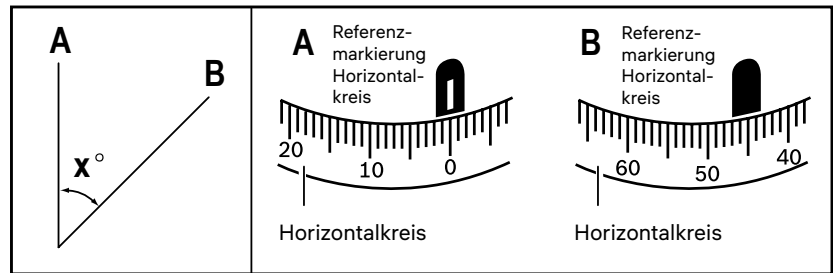


Abbildung 6

Kalibrierung der Wasserwaage

- Überprüfen Sie die Wasserwaage (10). Verwenden Sie die Nivellierschrauben (9), um die Wasserwaage (10) in der Mitte zu positionieren. Drehen Sie das Instrument um 180 Grad. Wenn die Wasserwaage zentriert bleibt, ist das Instrument kalibriert.
- Wenn die Wasserwaage nicht zentriert bleibt, drehen Sie die Nivellierschrauben (9), um die Wasserwaage zu bewegen. Die Blase sollte mindestens in der Hälfte zwischen der Mitte und dem äußeren Ende des Kreises liegen (Abb. 7).

- Bringen Sie dann die Blase mit Hilfe des Sechskants in die Mitte, indem Sie die Nivellierschrauben drehen (Abb. 8).
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Wasserwaage kalibriert ist.

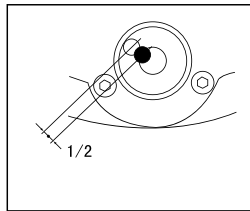


Abbildung 7

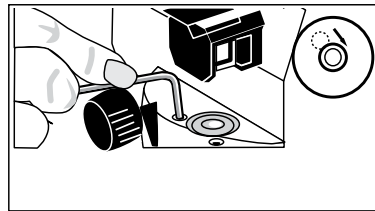


Abbildung 8

Winkelkalibrierung

Stellen Sie die Nivellierlatten A und B in einem gegenseitigen Abstand von 30 m auf. Stellen Sie das optische Nivelliergerät dazwischen (Abb. 9). Messen Sie die Höhenwerte der Latten A und B und berechnen Sie die Differenz.

Zum Beispiel (Abb. 9):

$a_1 = 1,937 \text{ m}$

$b_1 = 1,689 \text{ m}$

Die Differenz (d) beträgt also $a_1 - b_1 = 0,248$.

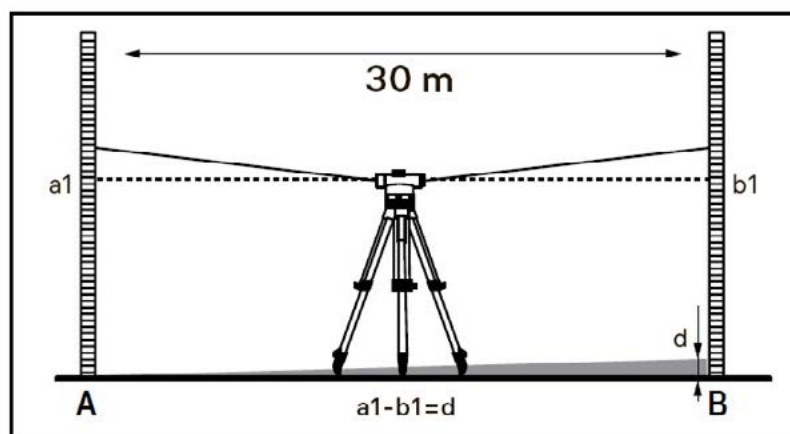


Abbildung 9

Stellen Sie das Instrument in einem Abstand von 1 m von der Stange A auf. Messen Sie die Höhe der Stange A (Wert a_2 in Abb. 10). Berechnen Sie die folgende Gleichung: $b_2' = a_2 - d$. Messen Sie dann die Höhe der Latte B (b_2). Wenn die Abweichung zwischen b_2' und b_2 mehr als 3 mm beträgt, sollte das Fadenkreuz kalibriert werden.

Zum Beispiel:

$a_2 = 1,724 \text{ m}$

$d = 0,248$

b_2' ist demnach: $a_2 - d = 1,476$

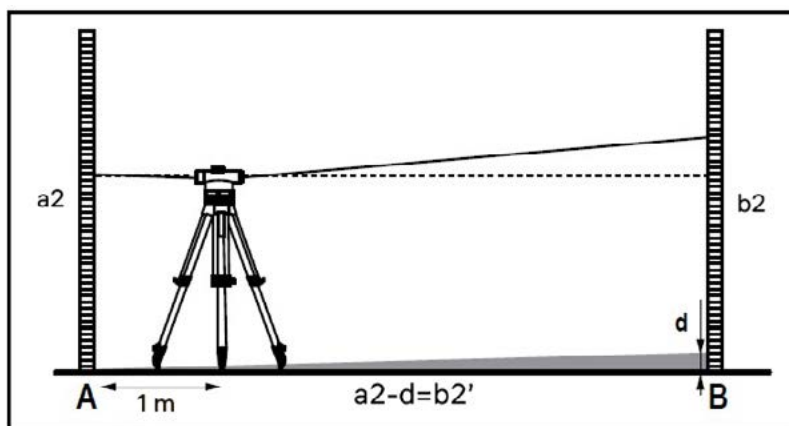


Abbildung 10

Entfernen Sie die Okularabdeckung (12). Drehen Sie die Einstellschraube mit dem Stift (Abb. 11), bis die Werte b2' und b2 übereinstimmen. Bringen Sie die Okularabdeckung wieder an.

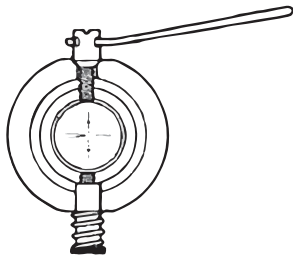


Abbildung 11

Technische Daten

Vergrößerung	32-fach
Arbeitsabstand, m	120 m
Höhengenaugigkeit für eine einzelne Messung	1,6 mm/30 m
Standardabweichung pro 1 km doppelte Nivellierung	1 mm
Objektivblende	36 mm
Bild	aufrecht
Sehfeld	1°30'
Nahfokus	0,3 m
Kompensationsbereich	±15'
Präzision der Kompensationseinstellung	±0,3"
Multiplikationsfaktor	100
Additive Konstante	0
Horizontalkreissskala	1° oder 1 gon
Präzision der Wasserwaage	8'/2 mm
Stativadapter	M16 oder 5/8 Zoll

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der Produktpalette und den technischen Daten vorzunehmen.

Pflege und Wartung

Richten sie das instrument ohne spezialfilter unter keinen umständen direkt auf die sonne, andere helle lichtquellen oder laserquellen. Es besteht die gefahr dauerhafter netzhautschäden und erblindungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät nur wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Halten Sie es von Kindern fern. Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kühlen Ort. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen, ständigen Vibrationen oder extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Versorgen Sie das Gerät beim Transport in die Tragetasche. Versuchen Sie nicht, das Instrument aus irgendwelchem Grund selbst zu zerlegen. Wenden Sie sich für Reparaturen oder zur Reinigung an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Schützen Sie das Instrument vor plötzlichen Stößen und übermäßiger mechanischer Krafteinwirkung. Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile für dieses Gerät, die den technischen Spezifikationen entsprechen. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten elektrischen Teilen in Betrieb zu nehmen! Wenn ein Teil des Geräts oder des Akkus verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Ermenrich Garantie

Produkte von Ermenrich mit Ausnahme von Zubehör haben eine **5-jährige Garantie** auf Material- und Verarbeitungsfehler. Für sämtliches Ermenrich-Zubehör gilt eine **2-jährige Garantie** ab Kaufdatum im Einzelhandel auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie berechtigt in Ländern, in denen Levenhuk mit einer Niederlassung vertreten ist, zu Reparatur oder Austausch von Ermenrich-Produkten, sofern alle Garantiebedingungen erfüllt sind. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte unsere Website: ermenrich.com Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

ES Nivel óptico Ermenrich PL40

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y la guía del usuario antes de utilizar este producto. **Mantener fuera del alcance de los niños.** Use el dispositivo solo como se especifica en la guía del usuario.

El kit incluye: nivel óptico, maletín de transporte de plástico, pasador de ajuste, llave hexagonal, plomada, guía del usuario y garantía.

Ajuste y nivelación

- Coloque las patas del trípode en el suelo y ajuste el trípode de modo que el dispositivo quede a la altura de los ojos del operador.
- Monte el dispositivo en el trípode y apriete el tornillo de montaje.
- Para mover el instrumento, levante el trípode por las patas y manténgalo en posición vertical para evitar dañar el dispositivo.
- Ate el extremo superior del cordón de la plomada a la parte central del trípode, de modo que la plomada cuelgue libremente sobre el punto deseado en el suelo sin tocarlo.
- Deje que la plomada se estabilice hasta que cuelgue perfectamente vertical.
- Si la punta de la plomada no está exactamente sobre el punto deseado, ajuste la posición o la altura de las patas del trípode para que el eje óptico del dispositivo se alinee con el centro de la plomada.
- Utilice los tornillos de nivelación (9) para centrar el nivel de burbuja (10) (Fig. 1). El dispositivo está nivelado cuando el nivel de burbuja está en el centro.

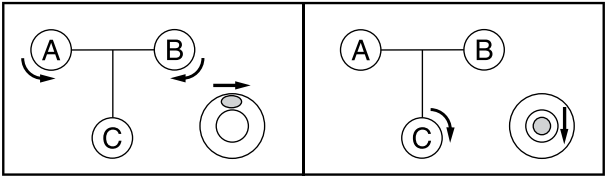


Figura 1

Apuntar y enfocar

- Retire la tapa del ocular (12). Apunte el instrumento un objeto brillante o sostenga una hoja de papel blanca frente a la lente del objetivo (7), luego gire la perilla de enfoque del ocular (13) hasta que la retícula negra se muestre con nitidez.
- Apunte el instrumento a la barra de nivelación. Si es necesario, utilice la mirilla óptica (6) para apuntar fácilmente.
- Gire la perilla de enfoque (5) hasta que pueda ver claramente las marcas de graduación de la barra de nivelación (Fig. 2).
- Alinee la retícula exactamente con el centro de la barra de nivelación girando el tornillo de ajuste horizontal (8).



Figura 2

Medición de diferencias de altura

- Coloque las barras de nivelación A y B en posición vertical. Coloque el instrumento entre las barras de nivelación A y B (Fig. 3).
- Enfoque el nivel óptico en el centro de la barra A. Anote el valor de altura que la barra de nivelación muestra en el centro de la retícula.
- Enfoque el nivel óptico en el centro de la barra B. Anote el valor de altura que la barra de nivelación muestra en el centro de la retícula (Fig. 4).
- Calcule la diferencia de altura restando el valor de altura más pequeño del más grande.

Por ejemplo, en la Figura 3 la diferencia de altura es de 0,565 metros, que resulta de restar el valor de altura B del valor de altura A.
 $1,78 - 1,215 = 0,565$

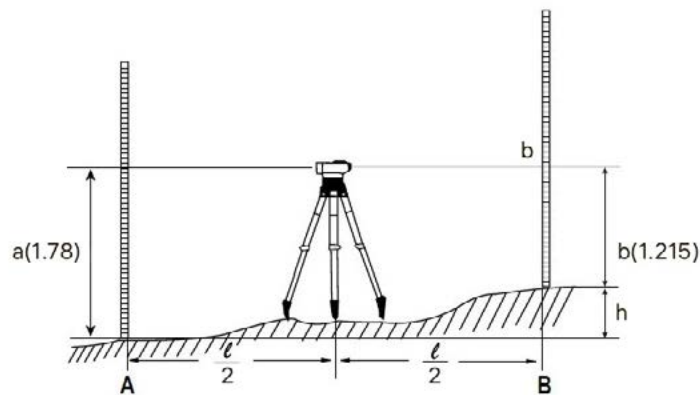


Figura 3

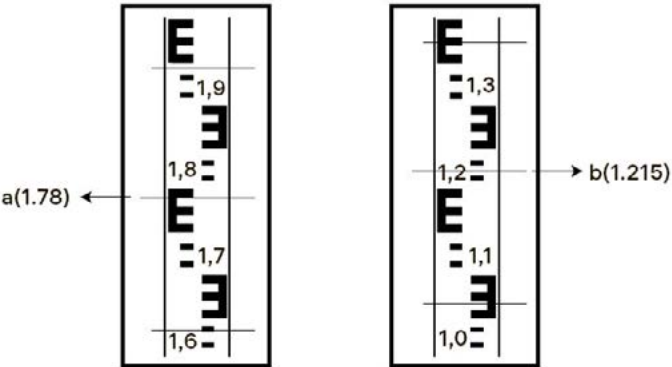


Figura 4

Medición de distancias

- Enfoque el instrumento en la barra de nivelación. Anote los valores correspondientes a las líneas superior e inferior de la retícula (Fig. 5).
- Multiplique la diferencia de valores por 100 para obtener la distancia entre el instrumento y la barra de nivelación.

Ejemplo:
 En la Figura 5, la distancia entre el instrumento y la barra es de 30,5 metros.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

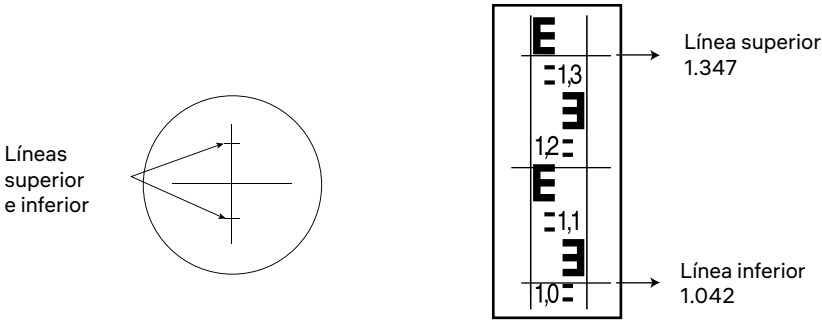


Figura 5

Medición de ángulos

- Enfoque el instrumento en la barra A. Gire el círculo horizontal (2) hasta que la marca "0" quede alineada con la marca de referencia (3) (Fig. 6).
- Enfoque el instrumento en la barra B. Anote el valor de ángulo que la marca de referencia (3) indica en el círculo horizontal (Fig. 6).

Ejemplo:
 El valor de ángulo mostrado en la Figura 6 es 45°.
 $x^\circ = 45^\circ$

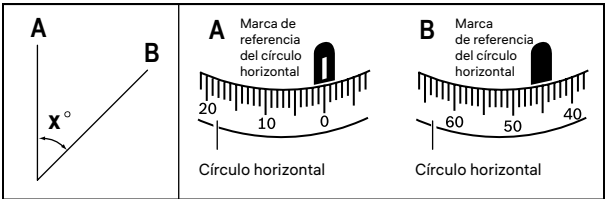


Figura 6

Calibración del nivel de burbuja

- Compruebe el nivel de burbuja (10). Utilice los tornillos de nivelación (9) para centrar el nivel de burbuja (10). Gire el instrumento 180 grados. Si el nivel de burbuja permanece en el centro, el instrumento está calibrado.
- Si el nivel de burbuja no está en el centro, gire los tornillos de nivelación (9) para mover el nivel de burbuja. La burbuja se debe colocar al menos en una posición intermedia entre el centro y el perímetro exterior del nivel de burbuja (Fig. 7).

- Luego, mediante la llave hexagonal, lleve la burbuja al centro girando los tornillos de nivelación (Fig. 8).
- Repita estos pasos hasta que el nivel de burbuja esté calibrado.

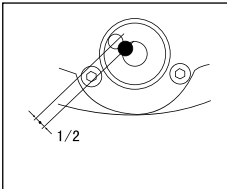


Figura 7

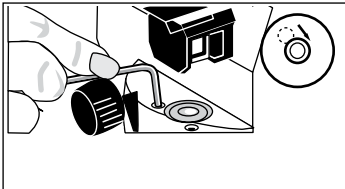


Figura 8

Calibración de ángulos

Coloque las barras de nivelación A y B a una distancia de 30 metros entre sí. Coloque el nivel óptico entre ellas (Fig. 9). Mida los valores de altura de las barras A y B, y luego calcule la diferencia.

Ejemplo (Fig. 9):
 $a_1 = 1,937\text{ m}$
 $b_1 = 1,689\text{ m}$
 la diferencia (d) será: $a_1 - b_1 = 0,248$.

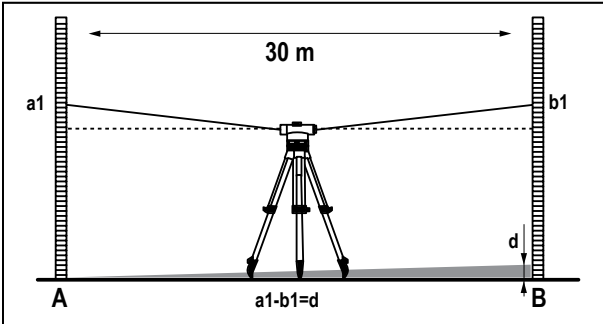


Figura 9

Coloque el instrumento a una distancia de 1 metro de la barra A. Mida la altura de la barra A (valor a_2 en la Fig. 10). Calcule la ecuación siguiente: $b_2' = a_2 - d$. Luego mida la altura de la barra B (b_2). Si la desviación entre b_2' y b_2 es mayor que 3 mm, es necesario calibrar la retícula.

Ejemplo:
 $a_2 = 1,724\text{ metros}$
 $d = 0,248$
 b_2' será: $a_2 - d = 1,476$

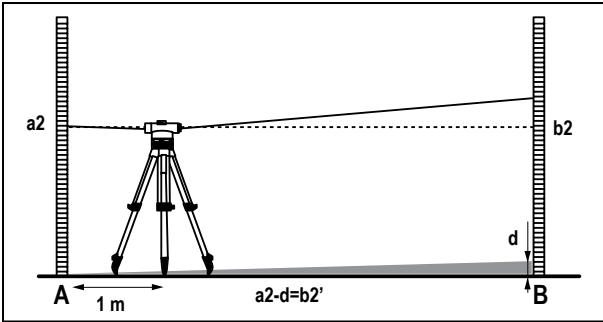


Figura 10

Retire la tapa del ocular (12). Girar el tornillo de ajuste con el pasador (Fig. 11) hasta que los valores b_2' y b_2 sean iguales. Vuelva a colocar la tapa del ocular.

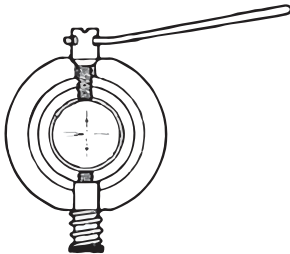


Figura 11

Especificaciones

Poder de aumento	32x
Distancia de trabajo	120 m
Exactitud de las mediciones de altura	1,6 mm sobre 30 metros
Desviación estándar por 1 km (nivelación doble)	1 mm
Apertura del objetivo	36 mm
Imagen	erecta
Campo de visión	1°30'
Distancia mínima de enfoque	0,3 m
Rango del compensador	±15'
Exactitud del compensador	±0,3"
Factor de multiplicación	100
Constante de adición	0
Graduación del círculo horizontal	1° o 1 gonio
Exactitud del nivel de burbuja	8'/2 mm
Adaptador para trípode	M16 o 5/8"

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en la gama de productos y en las especificaciones sin previo aviso.

Cuidado y mantenimiento

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente de luz intensa o a un láser a través de este instrumento, ya que esto podría causar daño permanente en la retina y ceguera. Use el dispositivo solo como se especifica en el manual del usuario. Mantener fuera del alcance de los niños. Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco. No exponga el dispositivo a golpes, vibraciones continuas o temperaturas extremadamente altas o bajas. Coloque el dispositivo en el estuche de transporte cuando lo transporte. No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda a su zona. Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva. Utilice únicamente accesorios y repuestos para este dispositivo que cumplan con las especificaciones técnicas. ¡No intente nunca utilizar un dispositivo dañado o un dispositivo con componentes eléctricos dañados! En caso de ingestión de componentes del dispositivo o de la pila, busque asistencia médica de inmediato.

Garantía Ermenrich

Los productos de Ermenrich, excepto los accesorios, tienen una **garantía de 5 años** contra defectos en materiales y mano de obra. Todos los accesorios Ermenrich están garantizados contra defectos de materiales y de mano de obra durante **2 años** a partir de la fecha de compra. La garantía incluye la reparación o sustitución gratuita del producto Ermenrich en cualquier país en el que haya una oficina Levenhuk si se reúnen todas las condiciones de la garantía. Para más detalles visite nuestra página web: ermenrich.com
En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de Levenhuk más cercana.


HU Ermenrich PL40 optikai szintező

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat, valamint a használati útmutatót. **Tartsa gyermekektől elzárva.** Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja az eszközt.

A készlet tartalma: optikai szintező, műanyag hordtáska, beállító csap, imbuszkulcs, függőőn, használati útmutató és garancia.

Beállítás és szintezés

- Helyezze a háromlábú állvány lábait a földre, és állítsa be a háromlábú állványt úgy, hogy az eszköz majd a felhasználó szemmagasságában legyen.
- Szerelje fel az eszközt az állványra, és húzza meg a rögzítőcsavart.
- Az eszköz mozgatásához emelje fel a háromlábú állványt a lábainál fogva, és tartsa azt függőlegesen, hogy megelőzze az eszköz sérülését.
- Kösse a függőőn zsinórjának felső végét az állvány középső részéhez úgy, hogy a függőőn szabadon lógjon a talaj adott pontja felett anélkül, hogy hozzáérne.
- Hagyja a függőőnt megállni, amíg tökéletesen függőlegesen nem lóg.
- Ha a függőőn hegye nem pontosan az adott pont felett van, állítsa az állvány lábainak helyzetét és/vagy magasságát úgy, hogy az eszköz optikai tengelye a függőőn középpontjával egy vonalra essen.
- A szintezőcsavarok (9) segítségével állítsa a vízmértéket (10) középre (1. ábra). A készülék akkor van vízszintben, ha a vízmérték közepén van.

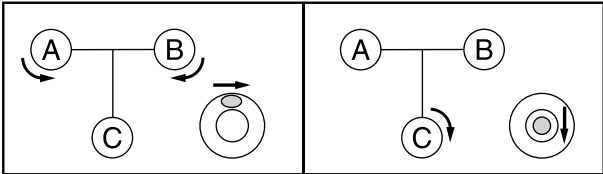

1. ábra

Célzás és fókuszálás

- Vegye le a szemlencse sapkát (12). Irányítsa a készüléket egy fényes tárgyra vagy tartson fehér papírlapot az objektívlencse (7) elé, majd forgassa a szemlencse élességállító gombot (13), amíg a sötét fekete szálkereszt jól látható nem lesz.
- Irányítsa a készüléket a szintezőrúdra. Szükség esetén használja az optikai célzó nyílást (6) a könnyebb célzás érdekében.
- Forgassa az élességállító gombot (5), amíg jól nem látja a szintezőrúd beosztási jeleit (2. ábra).
- A szálkeresztet igazítsa pontosan a szintezőrúd középpontjához a vízszintes hajtócsavar (8) forgatásával.




2. ábra

Magasságkülönbség mérése

- Állítsa az A és B szintezőrúdot függőleges helyzetbe. Helyezze a készüléket az A és B szintezőrúdot közé (3. ábra).
- Fókuszálja az optikai szintezőt az A rúd közepére. Jegyezze fel a szintezőrúd magassági értékét a szálkereszt közepénél.
- Fókuszálja az optikai szintezőt a B rúd közepére. Jegyezze fel a szintezőrúd magassági értékét a szálkereszt közepénél (4. ábra).
- Számítsa ki a magasságkülönbséget úgy, hogy a kisebb magassági értéket kivonja a nagyobból.


A 3. ábrán a magasságkülönbség például 0,565 m. Vonjuk ki a B magasság értékét az A magasság értékéből.
 $1.78 - 1.215 = 0.565$

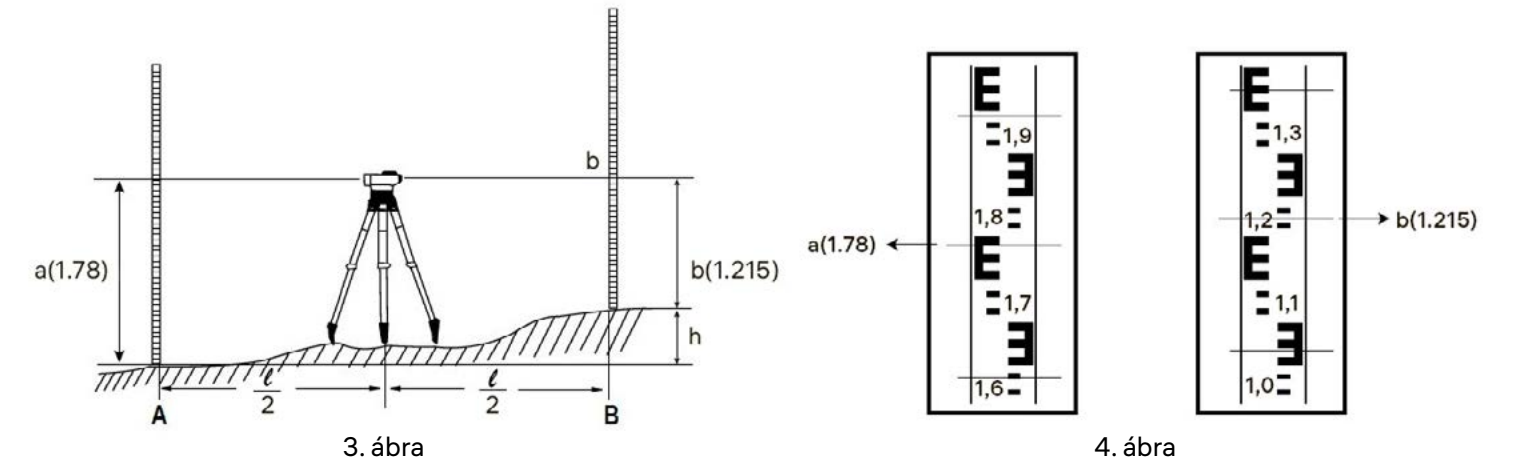

Távolságmérés

- Fókuszálja a készüléket a szintezőrúdra. Jegyezze fel a mérő szátkereszt felső és alsó vonalának értékeit (5. ábra).
- Szorozza meg az értékek különbségét 100-zal, hogy megkapja a készülék és a szintezőrúd közötti távolságot.

Például:
A készülék és a rúd közötti távolság az 5. ábrán 30,5 m.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

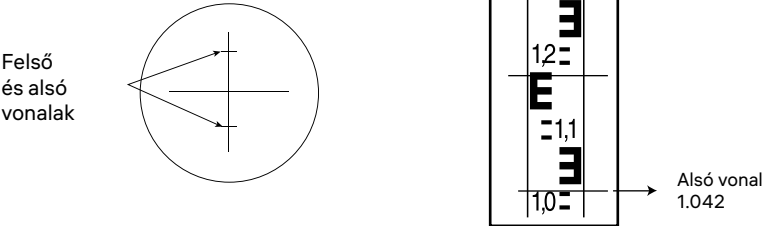


5. ábra

Szögmérés

- Fókuszálja a készüléket az A rúdra. Forgassa el a vízszintes kört (2) míg a "0" jelölés nem igazodik referenciajelhez (3) (6. ábra).
- Fókuszálja a készüléket a B rúdra. Jegyezze fel a vízszintes kör referenciajének (3) mért szögét (6. ábra).


Például:
A 6. ábrán a szög értéke 45°.
 $x^\circ = 45^\circ$

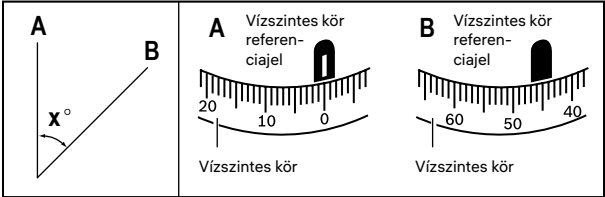

6. ábra

A vízmérték kalibrálása

- Ellenőrizze a vízmértéket (10). A szintezőcsavarok (9) segítségével állítsa a vízmértéket (10) középre. Fordítsa el a készüléket 180 fokkal. Ha a vízmérték így is középen van, a készülék kalibrálva van.
- Ha a vízmérték nem középen van, forgassa el a szintezőcsavarokat (9) a buborék elmozdításához. A buborékot a kör közepe és külső vége között legalább az 1/2-hez kell vinni (7. ábra).
- Ezután a hatszög segítségével, a szintezőcsavarok forgatásával állítsa a buborékot középre (8. ábra).
- Ismételje a lépéseket, amíg a vízmérték kalibrálva nem lesz.

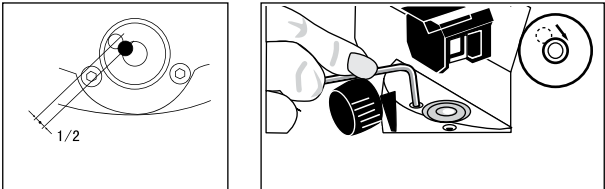

7. ábra

8. ábra

Szögmérés kalibrálása


Helyezze az A és B szintezőrudakat egymástól 30 m távolságra. Helyezze közéjük az optikai szintezőt (9. ábra). Mérje meg az A és B rudak magasságát, és számítsa ki a különbségüket.

Például (9. ábra):

$a_1 = 1,937 \text{ m}$

$b_1 = 1,689 \text{ m}$

és a (d) különbségük pedig $a_1 - b_1 = 0,248$.

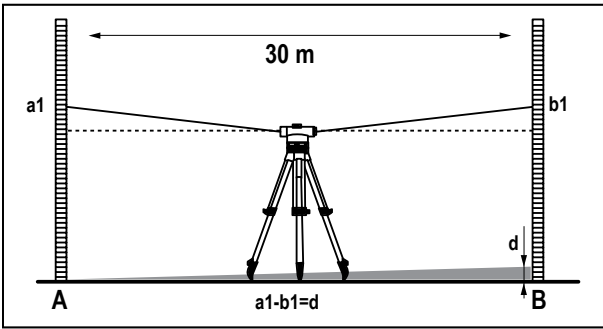

9. ábra


Helyezze a készüléket 1 m távolságra az A rúdtól. Mérje meg az A rúd magasságát (a_2 érték a 10. ábrán). Számítsa ki a következő egyenletet: $b_2' = a_2 - d$. Ezután mérje meg a B rúd magasságát (b_2). Ha a b_2' és a b_2 közötti eltérés nagyobb, mint 3 mm, a szálkeresztet kalibrálni kell.

Például:

$a_2 = 1,724 \text{ metros}$


$d = 0,248$

és b_2' -re kapjuk, hogy: $a_2 - d = 1,476$

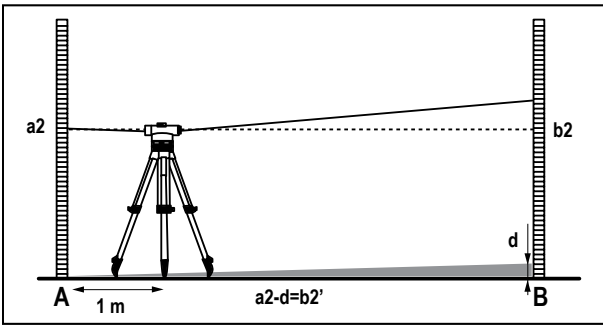

10. ábra

Vegye le a szemlencse sapkát (12). Forgassa el a beállítócsavart a csapszeggel (11. ábra), amíg a b_2' és b_2 értékek meg nem egyeznek. Tegye fel újra a szemlencse sapkát.

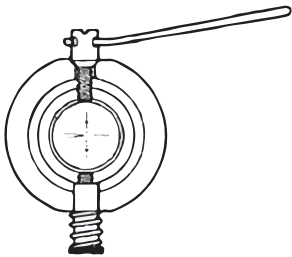

11. ábra

Specifikációk

Nagyítás	32x
Munkatávolság	120 m
Egyedi mérés magasságának pontossága	1,6 mm/30 m
Standard eltérés 1 km-en, dupla szintezés	1 mm
Objektív rekesznyílása	36 mm
Kép	egyenes
Látómező	1°30'
Közelfókusz	0,3 m
Kompenzátor tartománya	±15'
Kompenzátor beállítási pontossága	±0,3"

Szorótényező	100
Additív állandó	0
Vízszintes kör beosztás	1° vagy 1 gon
Vízmérték pontossága	8'/2 mm
Adapter háromlábú állványhoz	M16 vagy 5/8"

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

Ápolás és karbantartás

Speciális szűrő hiányában soha, semmilyen körülmények között ne nézzen közvetlenül a napba, vagy egyéb, nagyon erős fényforrásba vagy lézersugárba az eszközön keresztül, mert az maradandó károsodást okoz a retinájában és akár meg is vakulhat. Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja az eszközt. Tartsa gyermekektől elzárva. Száraz, hűvös helyen tárolja az eszközt. Ne tegye ki a készüléket ütésnek, folyamatos rezgésnek, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Szállításkor helyezze az eszközt a hordtáskába. Bármilyen ok, semmiképpen ne kísérelje meg szétszerelni az eszközt. Ha az eszköz javításra vagy tisztításra szorul, akkor keresse fel vele a helyi szakszervízt. Óvja az eszközt a hirtelen behatásoktól és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől. Kizárólag olyan tartozékokat vagy pótalkatrészeket alkalmazzon, amelyek a műszaki paramétereknek megfelelnek. A sérült, vagy sérült elektromos alkatrészű berendezést soha ne helyezze üzembe! Ha az eszköz valamely alkatrészét vagy az elemét lenyelik, akkor kérjen, azonnal orvosi segítséget.

Ermenrich szavatosság

Az Ermenrich termékekre, a hozzátartozó kiegészítők kivételével, **5 év szavatosságot** biztosítunk anyag- és/vagy gyártási hibákra. Az Ermenrich-kiegészítőkhez a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított **2 évig** érvényes szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Ha minden szavatossági feltétel teljesül, akkor a szavatosság értelmében bármely olyan országban kérheti az Ermenrich termék díjmentes javíttatását vagy cseréjét, ahol a Levenhuk vállalat fiókirodát üzemeltet.

További részletekért látogasson el weboldalunkra: ermenrich.com

Amennyiben garanciális probléma lépne fel vagy további segítségre van szüksége a termék használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk üzlettel.

IT Livello ottico Ermenrich PL40

Leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e la guida all'utilizzo prima di usare questo prodotto. **Tenere lontano dai bambini.** Usare il dispositivo solamente per gli scopi specificati nella guida all'utilizzo.

Il kit include: livello ottico, custodia per il trasporto, spina di regolazione, chiave a brugola, filo a piombo, guida all'utilizzo e garanzia.

Allestimento e livellazione

- Posizionare le gambe del treppiede sul terreno e regolare il treppiede in modo che il dispositivo si trovi all'altezza degli occhi dell'operatore.
- Montare il dispositivo sul treppiede e serrare la vite di montaggio.
- Per muovere lo strumento, sollevare il treppiede dalle gambe e mantenerlo verticale per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Legare l'estremità superiore del cordino del filo a piombo alla parte centrale del treppiede in modo che il filo a piombo penda liberamente sopra il punto desiderato sul terreno senza toccarlo.
- Lasciare che il filo a piombo si stabilizzi fino a quando non pende perfettamente verticale.
- Se la punta del filo a piombo non è esattamente sopra il punto desiderato, regolare la posizione e/o l'altezza delle gambe del treppiede in modo che l'asse ottico del dispositivo sia allineato con il centro del filo a piombo.
- Usare le viti di base (9) per centrare la livella a bolla (10) (fig. 1). Lo strumento è correttamente livellato quando la bolla occupa il cerchio centrale.

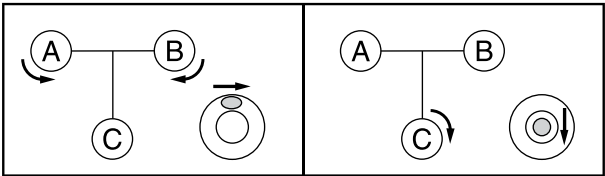


Figura 1

Puntamento e messa a fuoco

- Rimuovere la copertura dell'oculare (12). Puntare lo strumento verso un oggetto chiaro o posizionare un foglio bianco di fronte alla lente obiettivo (7), quindi, ruotare la manopola di messa a fuoco dell'oculare (13) finché il reticolo di puntamento nero non risulta chiaramente visibile.
- Puntare lo strumento verso la stadia. Se necessario, usare il mirino ottico (6) per semplificare il puntamento.
- Ruotare la manopola di messa a fuoco (5) finché non è possibile vedere chiaramente le tacche di graduazione sulla stadia (fig. 2).
- Allineare il reticolo di puntamento esattamente al centro della stadia ruotando la vite di traslazione orizzontale (8).



Figura 2

Misurazione del dislivello

- Posizionare le stadie A e B, assicurandosi che siano rettificare in verticale. Posizionare lo strumento tra le stadie A e B (fig. 3).
- Mettere a fuoco il livello ottico sul centro della stadia A. Osservare il valore di quota indicato sulla stadia al centro del reticolo di puntamento.
- Mettere a fuoco il livello ottico sul centro della stadia B. Osservare il valore di quota indicato sulla stadia al centro del reticolo di puntamento (fig. 4).
- Calcolare il dislivello sottraendo il valore minore di quota osservato al valore maggiore.

In figura 3, ad esempio, il dislivello è pari a 0,565 m. Si ottiene sottraendo il valore della quota B dal valore della quota A. $1,78 - 1,215 = 0,565$

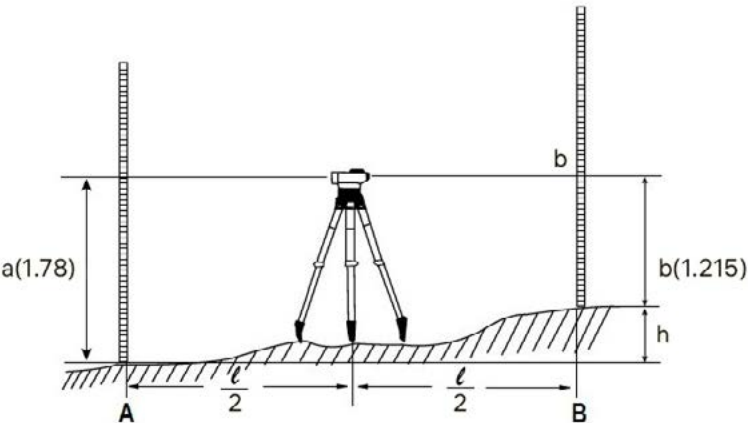


Figura 3

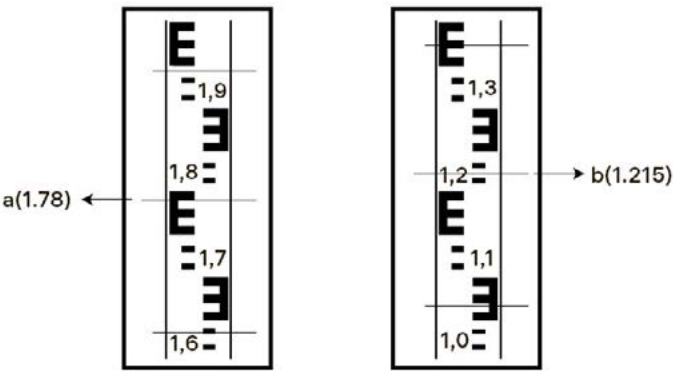


Figura 4

Misurazione della distanza

- Mettere a fuoco lo strumento sulla stadia. Osservare i valori della scala graduata corrispondenti alla tacca superiore e inferiore del reticolo di puntamento (fig. 5).
- Moltiplicare per 100 la differenza tra i due valori per ottenere la distanza tra lo strumento e la stadia.

Per esempio:

La distanza tra lo strumento e la stadia in figura 5 è pari a 30,5 m. $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

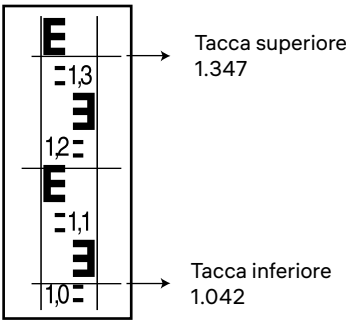
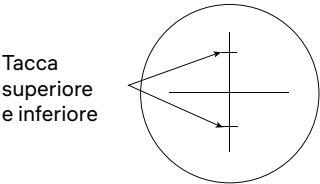


Figura 5

Misurazione degli angoli

- Mettere a fuoco lo strumento sulla stadia A. Ruotare il cerchio orizzontale (2) fino ad allineare il simbolo "0" con il simbolo di riferimento (3) (fig. 6).
- Mettere a fuoco lo strumento sulla stadia B. Osservare il valore dell'angolo misurato sul cerchio orizzontale in corrispondenza della tacca di riferimento (3) (fig. 6).

Per esempio:

Il valore dell'angolo in figura 6 è pari a 45°.

$x^\circ = 45^\circ$

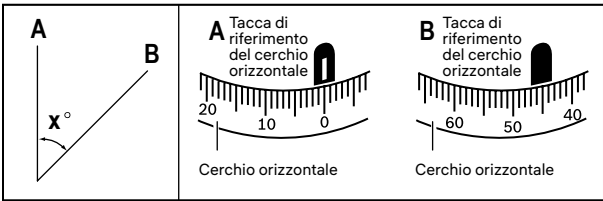


Figura 6

Calibrazione della livella a bolla

- Controllare la livella a bolla (10). Usare le viti di base (9) per centrare la livella a bolla (10). Ruotare lo strumento di 180 gradi. Se la bolla rimane al centro, lo strumento è calibrato.
- Se la bolla non è più al centro, ruotare le viti di base (9) per spostare la bolla d'aria. La bolla deve trovarsi almeno per metà tra il centro e il margine esterno del cerchio (fig. 7).
- Quindi, usando una brugola, riportare la bolla al centro ruotando le viti di regolazione della livella (fig. 8).
- Ripetere questi passaggi fino all'avvenuta calibrazione della livella a bolla.

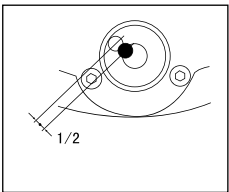


Figura 7

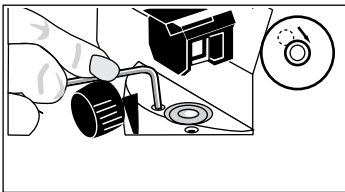


Figura 8

Calibrazione angolare

Posizionare le stadie A e B a una distanza di 30 m l'una dall'altra. Posizionare il livello ottico tra le due stadie (fig. 9). Misurare i valori di quota delle stadie A e B, quindi calcolare la differenza.

Per esempio (fig. 9):

$a_1 = 1,937 \text{ m}$

$b_1 = 1,689 \text{ m}$

quindi, la differenza (d) è $a_1 - b_1 = 0,248 \text{ m}$.

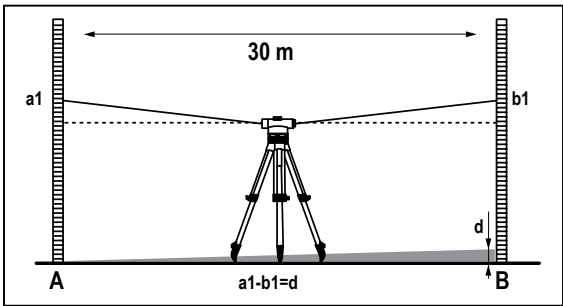


Figura 9

Posizionare lo strumento a distanza di 1 m dalla stadia A. Misurare la quota sulla stadia A (valore a_2 in fig. 10). Risolvere la seguente equazione: $b_2' = a_2 - d$. Quindi misurare la quota sulla stadia B (b_2). Se la differenza tra b_2' e b_2 è superiore a 3 mm, il reticolo di puntamento deve essere calibrato.

Per esempio:
 $a_2 = 1,724 \text{ m}$
 $d = 0,248 \text{ m}$
quindi b_2' è: $a_2 - d = 1,476 \text{ m}$

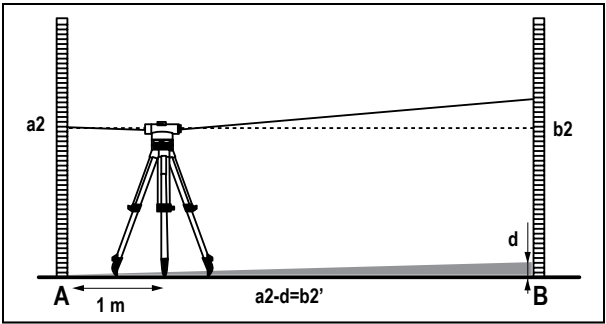


Figura 10

Rimuovere la copertura dell'oculare (12). Ruotare la vite di regolazione con il perno (fig. 11) finché i valori b_2' e b_2 non sono identici. Riposizionare la copertura dell'oculare.

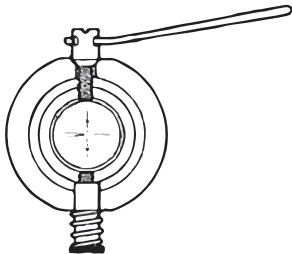


Figura 11

Specifiche

Ingrandimento	32x
Distanza di lavoro	120 m
Accuratezza della quota per singola misura	1,6 mm/30 m
Deviazione standard su 1 km (livellazione dal mezzo)	1 mm
Apertura obiettivo, mm	36
Immagine	raddrizzata
Campo visivo	1°30'
Minima distanza di messa a fuoco	0,3 m
Range del compensatore	±15'
Accuratezza impostazione compensatore	±0,3"
Fattore moltiplicativo	100
Costante additiva	0
Cerchio orizzontale	1° o 1 gon
Accuratezza livella a bolla	8'/2 mm
Attacco per treppiede	M16 o 5/8"

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e la gamma dei prodotti.

Cura e manutenzione

Non utilizzare in nessun caso questo apparecchio per guardare direttamente il sole, un'altra sorgente di luce ad alta luminosità o un laser, senza un opportuno filtro speciale, perché ciò potrebbe provocare danni permanenti alla retina e portare a cecità. Usare il dispositivo solamente per gli scopi specificati nel manuale dell'utente. Tenere lontano dai bambini. Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Non esporre il dispositivo a urti, vibrazioni continue o temperature eccessivamente alte o basse. Per il trasporto, posizionare il dispositivo nella relativa custodia. Non cercare per nessun motivo di smontare autonomamente l'apparecchio. Per qualsiasi intervento di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza specializzato di zona. Proteggere l'apparecchio da urti improvvisi ed evitare che sia sottoposto a eccessiva forza meccanica. Usare solamente accessori e ricambi che corrispondono alle specifiche tecniche riportate per questo strumento. Non tentare mai di adoperare uno strumento danneggiato o con componenti elettriche danneggiate! In caso di ingestione di una parte dell'apparecchio o della batteria, consultare immediatamente un medico.

Garanzia Ermenrich

I prodotti Ermenrich, ad eccezione degli accessori, sono coperti da **5 anni di garanzia** per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. Tutti gli accessori Ermenrich godono di una garanzia di **2 anni** a partire dalla data di acquisto per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia conferisce il diritto alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto Ermenrich in tutti i paesi in cui è presente una sede Levenhuk, a patto che tutte le condizioni di garanzia siano rispettate.

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web: ermenrich.com

Per qualsiasi problema di garanzia o necessità di assistenza per l'utilizzo del prodotto, contattare la filiale Levenhuk di zona.


PL Niwelator optyczny Ermenrich PL40

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.** Używaj urządzenia tylko w sposób określony w instrukcji obsługi.

Zawartość zestawu: niwelator optyczny, futerał do transportu, sworzeń regulacyjny, klucz imbusowy, pion, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Ustawianie i poziomowanie

- Ustaw nogi statywu na podłożu i dostosuj wysokość statywu tak, aby przyrząd był ustawiony na wysokości oczu użytkownika.
- Zamontuj przyrząd na statywie i dokręć śrubę mocującą.
- Aby przenieść przyrząd, podnieś statyw za nogi i utrzymuj go w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzenia przyrządu.
- Przywiąż górny koniec sznurka pionu do środkowej części statywu, tak aby pion zwisał swobodnie nad wybranym punktem na ziemi, nie dotykając go.
- Poczekaj, aż pion przestanie się poruszać i będzie wisiał idealnie pionowo.
- Jeśli końcówka pionu nie znajduje się dokładnie nad żądanym punktem, należy wyregulować położenie i/lub wysokość nóg statywu tak, aby oś optyczna przyrządu zównała się ze środkiem pionu.
- Użyj śrub poziomujących (9) do ustawienia pęcherzyka powietrza poziomicy (10) na środku (Rys. 1). Przyrząd jest wypoziomowany, gdy pęcherzyk powietrza poziomicy znajduje się na środku.

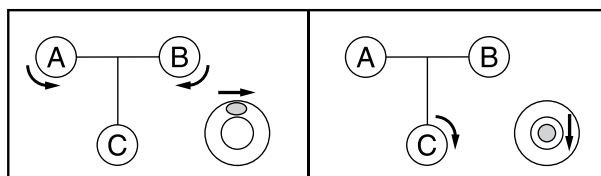

Rysunek 1

Ustawianie na celu i regulacja ostrości

- Zdejmij osłonę okularu (12). Skieruj przyrząd na jasny obiekt lub przytrzymaj białą kartkę papieru przed soczewką obiektywową (7), następnie obracaj pokrętkę regulacji ostrości okularu (13), aż czarny krzyż stanie się dobrze widoczny.
- Skieruj przyrząd na łatę niwelacyjną. W razie potrzeby użyj celownika przeziernikowego (6), aby ułatwić ustawienie przyrządu na celu.
- Obracaj pokrętkę regulacji ostrości (5), aż podziały na łacie niwelacyjnej będą dobrze widoczne (Rys. 2).
- Ustaw krzyż dokładnie na środku łaty niwelacyjnej, obracając śrubę regulacji w płaszczyźnie poziomej (8).




Rysunek 2


Pomiar różnicy wysokości

- Ustaw łaty niwelacyjne A i B w pozycji pionowej. Ustaw przyrząd między łatami niwelacyjnymi A i B (Rys. 3).
- Skieruj niwelator optyczny na środek łaty A. Zapisz wartość wysokości łaty niwelującej na środku krzyża.
- Skieruj niwelator optyczny na środek łaty B. Zapisz wartość wysokości łaty niwelującej na środku krzyża (Rys. 4).
- Oblicz różnicę wysokości, odejmując mniejszą wartość od większej.

Przykładowo na Rysunku 3 różnica wysokości wynosi 0,565 m. Odejmij wartość wysokości B od wartości wysokości A.
 $1,78 - 1,215 = 0,565$

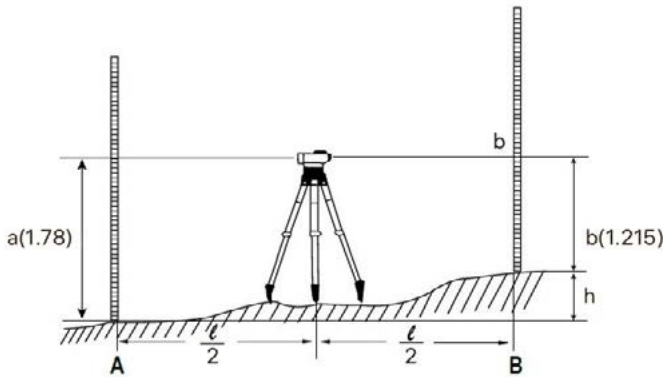

Rysunek 3

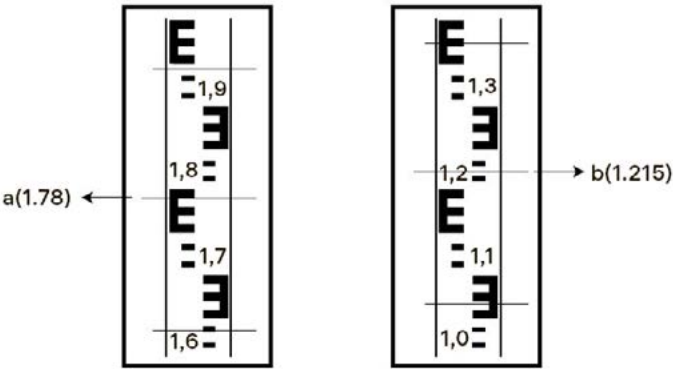



Rysunek 4

Pomiar odległości

- Skieruj przyrząd na łatę niwelacyjną. Zapisz wartości dla górnej i dolnej linii krzyża pomiarowego (Rys. 5).
- Pomnóż różnicę wartości przez 100, aby obliczyć wartość odległości między przyrządem a łatą niwelacyjną.

Przykład:

Odległość między przyrządem a łatą na Rysunku 5 wynosi 30,5 m.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

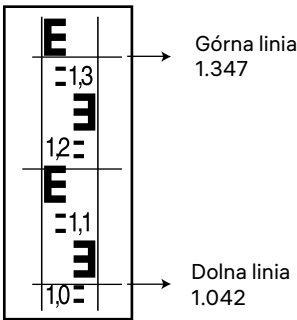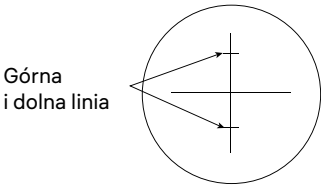


Rysunek 5

Pomiar kątów

- Skieruj przyrząd na łatę A. Obracaj kółkiem ustawienia w poziomie (2), aż znacznik "0" będzie w linii ze znacznikiem odniesienia (3) (Rys. 6).
- Skieruj przyrząd na łatę B. Zapisz pomiar kąta oznaczenia referencyjnego (3) okręgu poziomego (Rys. 6).

Przykład:

Wartość kąta na Rysunku 6 wynosi 45°.
 $x^\circ = 45^\circ$

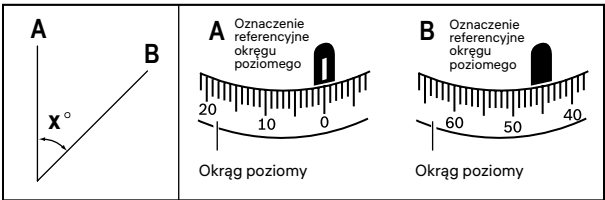


Rysunek 6


Kalibracja poziomicy pęcherzykowej

- Sprawdź poziomicę pęcherzykową (10). Użyj śrub poziomujących (9) do ustawienia pęcherzyka powietrza poziomicy (10) na środku. Obróć przyrząd o 180 stopni. Jeśli pęcherzyk powietrza pozostanie na środku, przyrząd jest prawidłowo skalibrowany.
- Jeśli pęcherzyk powietrza nie pozostanie na środku, obróć śruby poziomujące (9), aby zmienić położenie poziomicy pęcherzykowej. Pęcherzyk powinien znajdować się co najmniej w połowie między środkiem a zewnętrznym końcem okręgu (Rys. 7).

- Następnie, używając klucza imbusowego, ustaw pęcherzyk na środku, obracając śruby poziomujące (Rys. 8).
- Powtarzaj te czynności do momentu skalibrowania poziomicy pęcherzykowej.

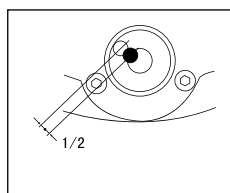

Rysunek 7

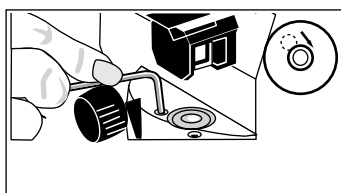

Rysunek 8

Kalibracja kąta


Ustaw łaty niwelacyjne A i B w odległości 30 m od siebie. Ustaw niwelator optyczny między nimi (Rys. 9). Zmierz wartości wysokości łat A i B, następnie oblicz różnicę.

Przykład (Rys. 9):

$a_1 = 1,937 \text{ m}$

$b_1 = 1,689 \text{ m}$

więc różnica (d) wynosi $a_1 - b_1 = 0,248$.

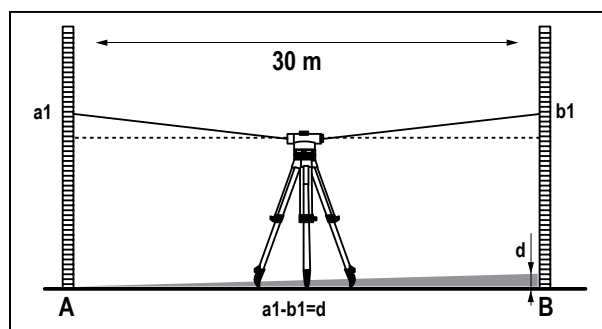

Rysunek 9


Ustaw przyrząd w odległości 1 m od łaty A. Zmierz wysokość łaty A (wartość a_2 na Rys. 10). Oblicz zgodnie z następującym równaniem: $b_2' = a_2 - d$. Następnie zmierz wysokość łaty B (b_2). Jeśli odchylenie między wartościami b_2' i b_2 wynosi ponad 3 mm, należy skalibrować krzyż.

Przykład:

$a_2 = 1,724 \text{ m}$


$d = 0,248$

więc b_2' wynosi: $a_2 - d = 1,476$

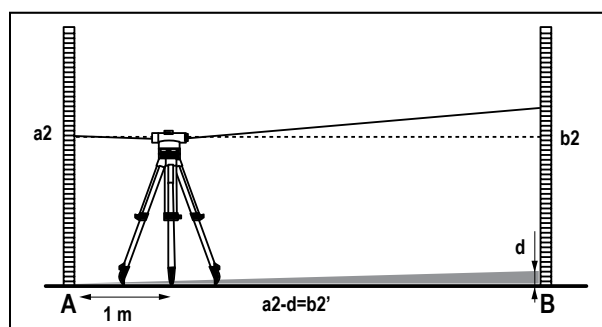

Rysunek 10

Zdejmij osłonę okularu (12). Obracaj śrubę regulacyjną ze sworzniem (Rys. 11), aż wartości b_2' i b_2 będą takie same. Załóż z powrotem osłonę okularu.

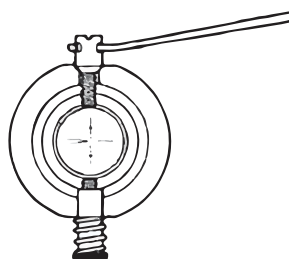

Rysunek 11

Dane techniczne

Powiększenie	32 razy
Odległość robocza	120 m
Dokładność poszczególnych pomiarów	1,6 mm/30 m
Standardowe odchylenie na 1 km (podwójna niwelacja)	1 mm
Apertura soczewki obiektywowej	36 mm
Obraz	nieodwrócony
Pole widzenia	1°30'
Mały dystans makro	0,3 m
Zakres kompensatora	±15'
Dokładność ustawień kompensatora	±0,3"
Mnożnik	100
Stała dodawania	0
Podziałka okręgu poziomego	1° lub 1 gon
Dokładność poziomicy pęcherzykowej	8'/2 mm
Adapter do statywu	M16 lub 5/8"

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ofercie produktów i specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

Konserwacja i pielęgnacja

Pod żadnym pozorem nie wolno kierować urządzenia bezpośrednio na słońce, światło laserowe lub inne źródło jasnego światła bez stosowania specjalnego filtra, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie siatkówki lub doprowadzić do ślepoty. Używaj urządzenia tylko w sposób określony w instrukcji obsługi. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przyrząd powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu. Nie należy narażać urządzenia na wstrząsy, ciągłe wibracje ani na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Na czas transportowania urządzenia należy umieścić je w futerale. Nie podejmuj prób samodzielnego demontażu urządzenia. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj się z punktem serwisowym. Chroń przyrząd przed upadkami z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej. Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zgodnych ze specyfikacjami technicznymi tego urządzenia. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami elektrycznymi! W razie połamania jakiegokolwiek części lub baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Gwarancja Ermenrich

Produkty Ermenrich, z wyjątkiem dedykowanych do nich akcesoriów, mają **5-letnią gwarancję** na wady materiałowe i wykonawcze. Wszystkie akcesoria Ermenrich są wolne od wad materiałowych oraz wykonawczych i pozostaną takie przez **2 lata** od daty zakupu detalicznego. Levenhuk naprawi lub wymieni produkt w dowolnym kraju, w którym Levenhuk posiada swój oddział, o ile spełnione będą warunki gwarancji. Więcej informacji na ten temat podano na stronie: ermenrich.com
W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.

PT Nível ótico Ermenrich PL40

Leia atentamente as instruções de segurança e o manual do usuário antes de utilizar este produto. **Mantenha-se afastado de crianças.** Utilize o dispositivo apenas conforme especificado no manual do usuário.

O kit inclui: nível ótico, caixa de transporte de plástico, pino de ajuste, chave sextavada, fio de prumo, manual do usuário e garantia.

Ajuste e nivelamento

- Coloque as pernas do tripé no chão e ajuste o tripé, para que o dispositivo fique ao nível do olho do operador.
- Monte o dispositivo no tripé e aperte o parafuso de montagem.
- Para mover o dispositivo, levante o tripé pelas pernas e mantenha-o na vertical para não danificar o dispositivo.
- Prenda a extremidade superior do fio de prumo à parte central do tripé, para que o fio de prumo fique suspenso livremente sobre o ponto desejado no chão, sem lhe tocar.
- Deixe o fio de prumo estabilizar até ficar perfeitamente vertical.
- Se a ponta do fio de prumo não estiver exatamente sobre o ponto desejado, ajuste a posição e/ou altura das pernas do tripé para alinhar o eixo ótico do dispositivo com o centro do fio de prumo.
- Utilize os parafusos de nivelamento (9) para posicionar o nível de bolha de ar (10) no centro (Fig. 1). O dispositivo é nivelado quando o nível de bolha de ar está no centro.

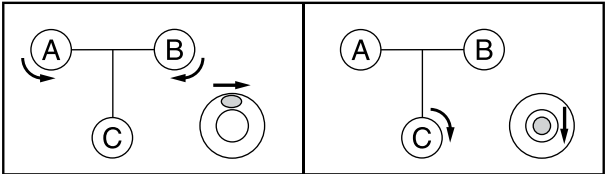


Figura 1

Mira e focagem

- Remova a tampa da ocular (12). Aponte o dispositivo para um objeto brilhante ou mantenha uma folha de papel branca na frente da objetiva (7) e, em seguida, rode o botão de focagem da ocular (13) até que a mira preta escura possa ser vista claramente.
- Aponte o dispositivo para a haste de nivelamento. Se necessário, utilize a mira ótica (6) para apontar mais facilmente.
- Rode o botão de focagem (5) até poder ver claramente as marcas de graduação da haste de nivelamento (Fig. 2).
- Alinhe a mira exatamente ao centro da haste de nivelamento, rodando o parafuso autorroscante horizontal (8).



Figura 2

Medição da diferença de altura

- Coloque as hastes de nivelamento A e B na posição vertical. Coloque o dispositivo entre as hastes de nivelamento A e B (Fig. 3).
- Foque o nível ótico no centro da haste A. Registe o valor da altura da haste de nivelamento no centro da mira.
- Foque o nível ótico no centro da haste B. Registe o valor da altura da haste de nivelamento no centro da mira (Fig. 4).
- Calcule a diferença de altura ao subtrair o valor de altura inferior do maior.

Na Figura 3, por exemplo, a diferença de altura é de 0,565 m. Subtraia o valor da altura B do valor de altura A.
 $1,78 - 1,215 = 0,565$

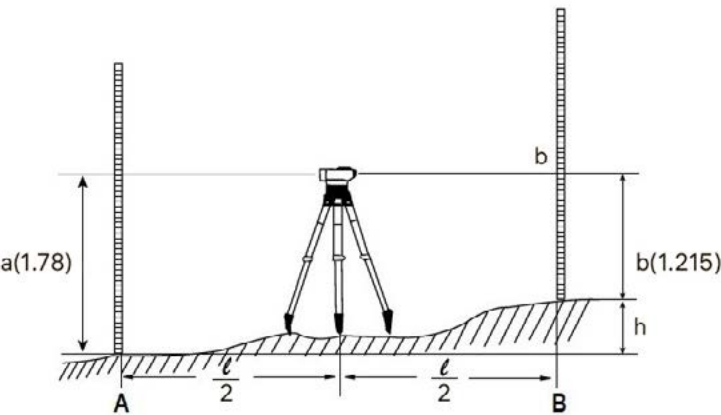


Figura 3

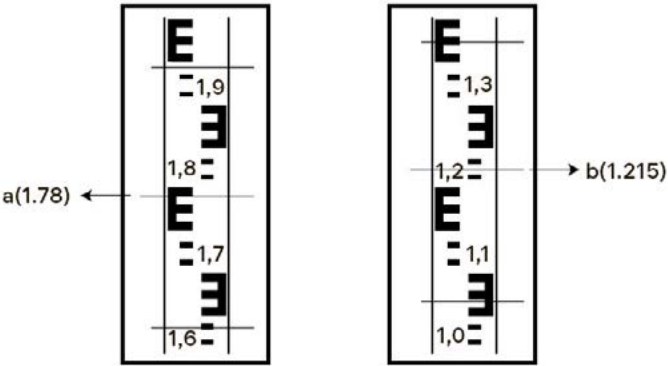


Figura 4

Medição da distância

- Foque o dispositivo na haste de nivelamento. Registe os valores das linhas superior e inferior da mira de medição (Fig. 5).
- Multiplique a diferença dos valores por 100 para obter a distância entre o dispositivo e a haste de nivelamento.

Por exemplo:
A distância entre o dispositivo e a haste na Figura 5 é de 30,5 m.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

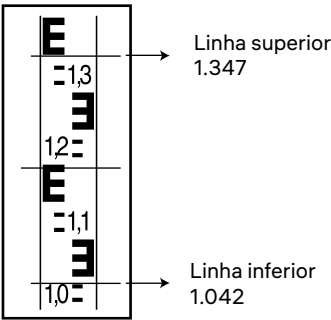
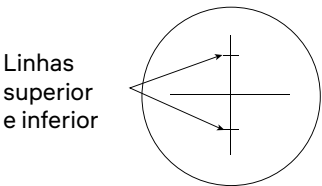


Figura 5

Medição do ângulo

- Foque o dispositivo na haste A. Rode o círculo horizontal (2) até que a marca "0" fique alinhada com a marca de referência (3) (Fig. 6).
- Foque o dispositivo na haste B. Registe a medição do ângulo da marca de referência (3) do círculo horizontal (Fig. 6).

Por exemplo:
O valor do ângulo na Figura 6 é 45°.
 $x^\circ = 45^\circ$

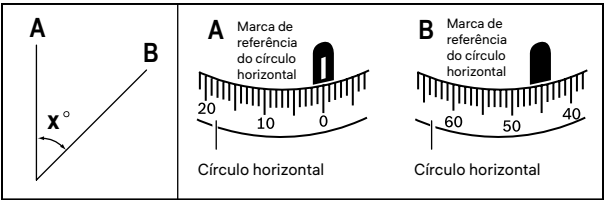


Figura 6

Calibração do nível de bolha de ar

- Verifique o nível de bolha de ar (10). Utilize os parafusos de nivelamento (9) para posicionar o nível de bolha de ar (10) no centro. Rode o dispositivo 180 graus. Se o nível de bolha de ar ficar no centro, o dispositivo está calibrado.
- Se o nível de bolha de ar não estiver no centro, rode os parafusos de nivelamento (9) para mover o nível de bolha de ar. A bolha de ar deve ser colocada pelo menos no 1/2 entre o centro e a extremidade exterior do círculo (Fig. 7).

- Em seguida, utilizando o hexágono, traga a bolha de ar para o centro, rodando os parafusos de nivelamento (Fig. 8).
- Repita estes passos até que o nível de bolha de ar esteja calibrado.

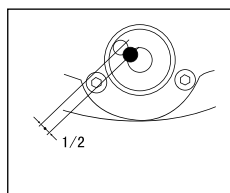


Figura 7

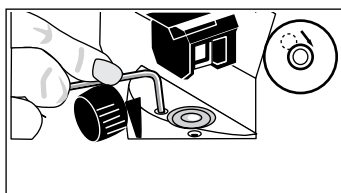


Figura 8

Calibração do ângulo

Coloque as hastes de nivelamento A e B a uma distância de 30 m uma da outra. Coloque o nível ótico entre elas (Fig. 9). Meça os valores de altura das hastes A e B, calcule a diferença.

Por exemplo (Fig. 9):

$a_1 = 1,937$ m

$b_1 = 1,689$ m

por isso, a diferença (d) é $a_1 - b_1 = 0,248$.

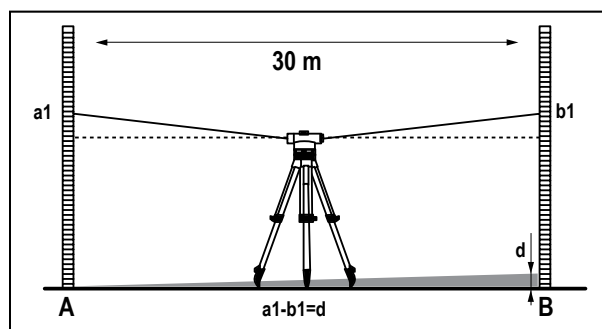


Figura 9

Coloque o dispositivo a uma distância de 1 m da haste A. Meça a altura da haste A (valor a_2 na Fig. 10). Calcule a seguinte equação: $b_2' = a_2 - d$. Em seguida, meça a altura da haste B (b_2). Se o desvio entre b_2' e b_2 for superior a 3 mm, a mira deve ser calibrada.

Por exemplo:

$a_2 = 1,724$ m

$d = 0,248$

por isso, b_2' é: $a_2 - d = 1,476$

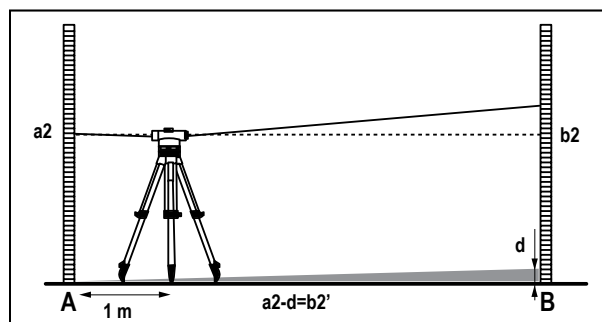


Figura 10

Retire a tampa da ocular (12). Rode o parafuso de regulação com o pino (Fig. 11) até que os valores b_2' e b_2 sejam os mesmos. Volte a colocar a tampa da ocular.

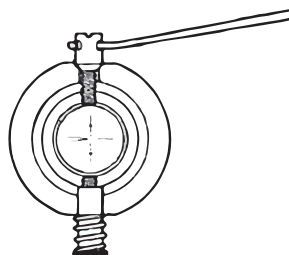


Figura 11

Especificaciones

Ampliação	32x
Distância de trabalho	120 m
Precisão de altura para medição individual	1,6 mm/30 m
Desvio padrão por 1 km de duplo nivelamento	1 mm
Abertura da objetiva	36 mm
Imagem	frontal
Campo de visão	1°30'
Focagem próxima	0,3 m
Intervalo do compensador	±15'
Exatidão da definição do compensador	±0,3"
Fator de multiplicação	100
Constante aditiva	0
Graduação do círculo horizontal	1° ou 1 grado
Precisão do nível de bolha de ar	8'/2 mm
Adaptador do tripé	M16 ou 5/8"

O fabricante se reserva no direito de fazer alterações na variedade e nas especificações dos produtos sem notificação prévia.

Cuidado e manutenção

Nunca, em qualquer circunstância, olhe diretamente para o sol, para outra fonte de luz intensa ou para um laser através deste dispositivo sem um filtro especial, pois isso pode causar danos permanentes na retina e levar à cegueira. Utilize o dispositivo apenas conforme especificado no manual do utilizador. Mantenha-se afastado de crianças. Guarde o dispositivo num local seco e fresco. Não exponha o dispositivo a choques, vibrações contínuas ou temperaturas extremamente altas ou baixas. Coloque o dispositivo na caixa de transporte ao transportá-lo. Não tente desmontar o dispositivo por conta própria, por qualquer motivo. Para fazer reparações e limpezas de qualquer tipo, entre em contato com o centro local de serviços especializados. Proteja o dispositivo de impactos súbitos e de força mecânica excessiva. Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes para este dispositivo que estejam em conformidade com as especificações técnicas. Nunca tente utilizar um dispositivo danificado ou um dispositivo com peças elétricas danificadas! Se uma parte do dispositivo ou a bateria for engolida, procure imediatamente assistência médica.

Garantia Ermenrich

Os produtos Ermenrich, exceto seus acessórios, estão abrangidos por uma **garantia de 5 anos** contra defeitos de material e de fabrico. Todos os acessórios Ermenrich têm a garantia de isenção de defeitos de material e de fabrico durante **2 anos** a partir da data de compra a retalho. A garantia inclui o direito à reparação ou substituição gratuita do produto Ermenrich em qualquer país que tenha uma filial da Levenhuk, caso estejam reunidas todas as condições da garantia. Para mais detalhes, visite o nosso web site: ermenrich.com. Se surgirem problemas relacionados à garantia ou se for necessária assistência no uso do produto, contate a filial local da Levenhuk.

RU Нивелир Ermenrich PL40

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. **Храните прибор в недоступном для детей месте.** Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Комплектация: нивелир, кейс для хранения, регулировочная шпилька, шестигранный ключ, отвес, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Установка и горизонтирование

- Поставьте ножки штатива на землю и отрегулируйте его, чтобы нивелир находился на уровне глаз оператора.
- Установите нивелир на штатив и затяните крепежный винт.

- Чтобы переместить прибор, поднимите штатив за ножки и держите его в вертикальном положении, чтобы не повредить устройство.
- Привяжите верхний конец шнура отвеса к центральной части штатива так, чтобы отвес свободно висел над нужной точкой на земле, не касаясь ее.
- Дайте отвесу успокоиться, пока он не будет висеть строго вертикально.
- Если кончик отвеса не находится точно над нужной точкой, отрегулируйте положение и/или высоту ножек штатива так, чтобы оптическая ось устройства совпадала с центром отвеса.
- С помощью подъемных винтов (9) установите пузырьковый уровень (10) в центр (рис. 1). Прибор правильно выровнен, если пузырек находится в центре.

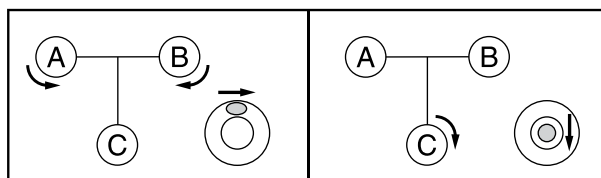


Рисунок 1

Наведение и фокусировка

- Снимите защитный колпачок объектива (12). Наведите прибор на яркий объект или держите белый лист бумаги перед объективом (7), затем поверните кольцо фокусировки объектива (13) так, чтобы темное перекрестие было четко видно.
- Наведите нивелир на измерительную рейку. При необходимости используйте оптический прицел (6) для удобства.
- Поверните ручку фокусировки (5) так, чтобы четко видеть разметку измерительной рейки (рис. 2).
- Выровняйте перекрестие точно по центру измерительной рейки, вращая ручку горизонтальной фокусировки (8).



Рисунок 2

Измерение перепада высот

- Установите измерительные рейки A и B в вертикальное положение. Поместите прибор между ними (рис. 3).
- Сфокусируйте нивелир на центр рейки A. Запишите значение высоты рейки в центре перекрестия.
- Сфокусируйте нивелир на центр рейки B. Запишите значение высоты рейки в центре перекрестия (рис. 4).
- Вычислите разность высот путем вычитания меньшего значения высоты из большего.

На рисунке 3, например, перепад высот составляет 0,565 м. Для получения этого значения вычтите значение высоты b из значения высоты a.

$$1,78 - 1,215 = 0,565$$

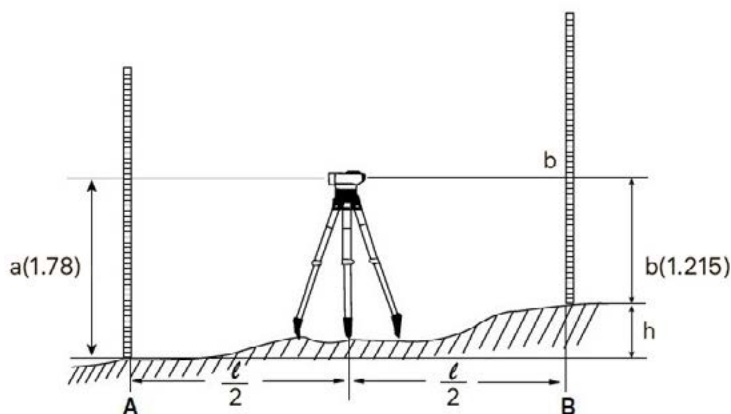


Рисунок 3

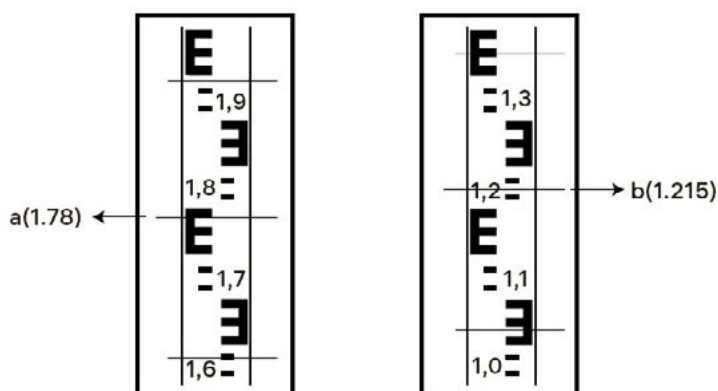


Рисунок 4

Измерение расстояния

- Сфокусируйте нивелир на измерительной рейке. Запишите значения высоты по верхней и нижней линиям перекрестия (рис. 5).
- Умножьте разницу значений на 100, чтобы получить расстояние между нивелиром и измерительной рейкой.

Например:

Расстояние между нивелиром и измерительной рейкой на рисунке 5 составляет 30,5 м.
 $(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$

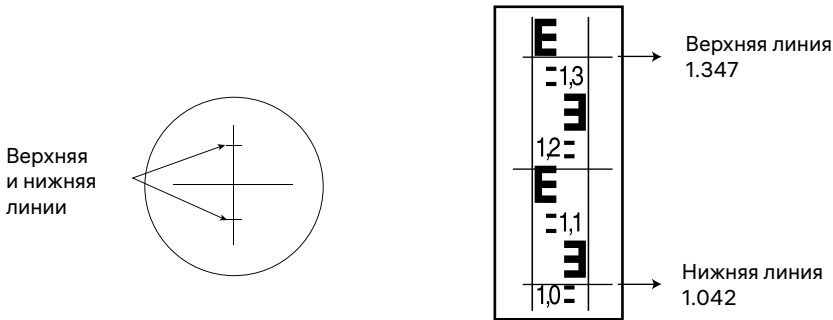


Рисунок 5

Измерение угла

- Сфокусируйте нивелир на рейке А. Поверните горизонтальный круг (2), совместив "0" с контрольной меткой горизонтального круга (3).
- Сфокусируйте нивелир на рейке В. Запишите значение угла относительно контрольной отметки горизонтального круга (3) (рис. 6).

Например:

Значение угла на рисунке 6 равно 45°.
 $\alpha^\circ = 45^\circ$

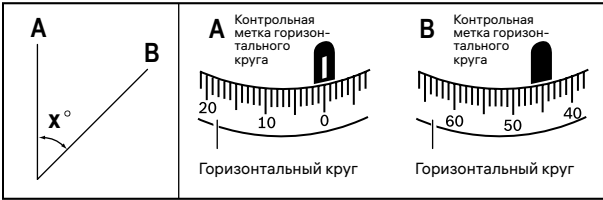


Рисунок 6

Калибровка пузырькового уровня

- Проверьте пузырьковый уровень (10). С помощью подъемных винтов (9) установите пузырьковый уровень (10) в центр. Поверните прибор на 180 градусов. Если пузырьковый уровень остается в центре, нивелир откалиброван.
- Если пузырьковый уровень не в центре, поворачивайте подъемные винты (9), чтобы переместить пузырьковый уровень. Пузырек должен располагаться как минимум на 1/2 между центром и внешним кольцом окружности (рис. 7).
- Затем, используя шестигранник, подведите пузырек к центру, вращая подъемные винты (рис. 8).
- Повторяйте эти действия до тех пор, пока пузырьковый уровень не будет откалиброван.

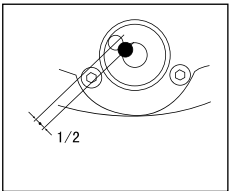


Рисунок 7

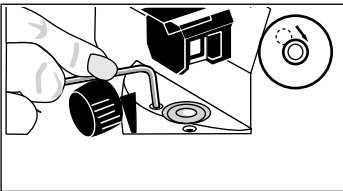


Рисунок 8

Калибровка угла

Установите рейки А и В на расстоянии 30 м друг от друга. Поместите нивелир между ними (рис. 9). Измерьте значения высоты с реек А и В, а затем вычислите разницу.

Например (рис. 9):
 $a_1 = 1,937 \text{ м}$
 $b_1 = 1,689 \text{ м}$
то есть разница (d) равна $a_1 - b_1 = 0,248$.

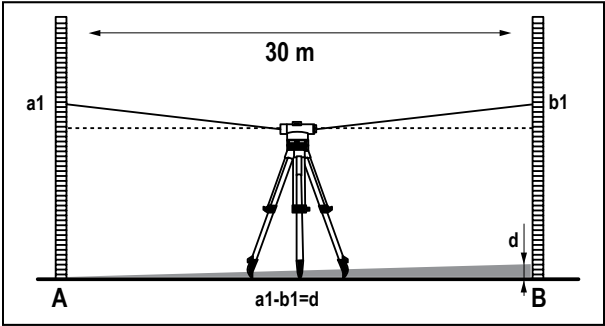


Рисунок 9

Поместите нивелир на расстоянии 1 м от рейки А. Измерьте высоту рейки А (значение a_2 на рис. 10). Вычислите следующее значение: $b_2' = a_2 - d$. Затем измерьте высоту рейки В (b_2). Если разница между b_2' и b_2 составляет более 3 мм, необходимо откалибровать перекрестие.

Например:
 $a_2 = 1,724 \text{ м}$
 $d = 0,248$
то есть b_2' равно: $a_2 - d = 1,476$

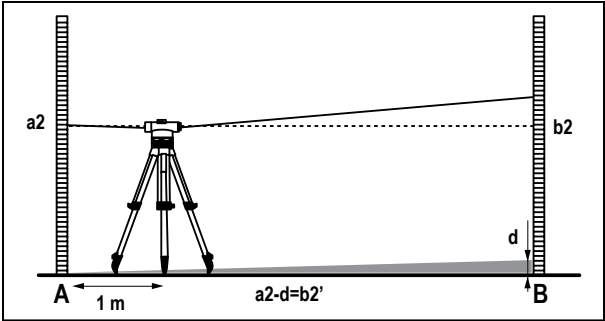


Рисунок 10

Снимите защитный колпачок окуляра (12). Поворачивайте юстировочный винт с помощью шпильки (рис. 11) до тех пор, пока значения b_2' и b_2 не станут одинаковыми. Снова наденьте защитный колпачок окуляра.

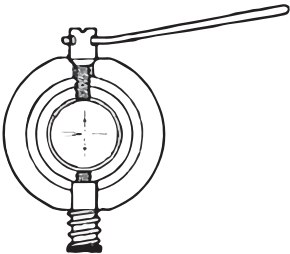


Рисунок 11

Технические характеристики

Кратность увеличения	32х
Рабочий диапазон	120 м
Точность высоты при отдельном измерении	1,6 мм/30 м
Среднеквадратическая погрешность на 1 км двойного хода	1 мм
Диаметр объектива	36 мм
Изображение	прямое
Сектор обзора	1°30'
Минимальная дистанция фокусировки	0,3 м
Диапазон компенсатора	±15'
Погрешность установки компенсатора	±0,3"
Коэффициент умножения	100
Постоянная слагаемая	0

Градуировка горизонтального круга	1° или 1 гон
Погрешность пузырькового уровня	8'/2 мм
Сертификация степени влаго- и пылезащиты	IP54
Резьбовое крепление к штативу	M16 или 5/8"

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Никогда не смотрите в прибор на солнце или область рядом с ним без специального фильтра, а также на другой источник яркого света или лазерного излучения. Это опасно для зрения и может привести к слепоте! Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Храните прибор в сухом прохладном месте. Не подвергайте прибор ударам, непрерывным вибрациям или экстремально высоким или низким температурам. Для транспортировки используйте кейс. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки. Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте ermenrich.com По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.


TR Ermenrich PL40 Optik Terazi

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatları ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. **Çocuklardan uzak tutun.** Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Kit içeriği: optik terazi, plastik taşıma çantası, ayarlama pimi, altıgen anahtar, şakül topuzu, kullanım kılavuzu ve garanti.

Ayarlama ve tesviye

- Üç ayaklı sehpa ayaklarını yere koyun ve üç ayaklı sehpayı cihaz operatörün göz hizasına gelecek şekilde ayarlayın.
- Cihazı üç ayaklı sehpaya monte edin ve bağlantı vidasını sıkın.
- Aleti hareket ettirmek için, üç ayaklı sehpayı ayaklarından kaldırın ve cihaza zarar vermemek için dik bir şekilde tutun.
- Şakül topuzu ipinin üst ucunu üç ayaklı sehpanın merkez parçasına şakül topuzu onunla temas edilmeden yerdeki istenilen noktanın üzerinde serbest olarak asılı kalacak şekilde bağlayın.
- Şakül topuzu mükemmel bir diklik ile asılı kalana kadar topuzun salınımına izin verin.
- Şakül topuzunun sivri ucu tam olarak istenilen noktanın üzerinde değil ise, üç ayaklı sehpanın konum ve/veya yüksekliğini cihazın optik eksenini şakül topuzunun merkezi ile hizalanacak şekilde ayarlayın.
- Su terazisini (10) merkeze yerleştirmek için tesviye vidalarını (9) kullanın (Şek. 1). Su terazisi merkezdeyken cihaz dengelenir.

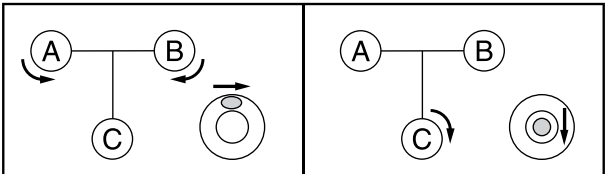

Şekil 1

Nişan alma ve odaklama

- Göz merceği kapağını (12) çıkartın. Cihazı parlak bir nesneye doğrultun veya objektif merceğinin (7) önünde beyaz bir kağıt tutun, ardından göz merceği odaklama düğmesini (13) koyu siyah artı işareti açıkça görülene kadar çevirin.
- Cihazı tesviye çubuğuna doğrultun. Gerekirse, kolay nişan almak için optik diopter gezi (6) kullanın.
- Tesviye çubuğunun derecelendirme işaretlerini net bir şekilde görene kadar odaklama düğmesini (5) çevirin (Şek. 2).
- Yatay tahrik vidasını (8) çevirerek artı işaretini tam olarak tesviye çubuğunun merkezine hizalayın.




Şekil 2

Yükseklik farkı ölçümü


- A ve B tesviye çubuklarını dikey konuma getirin. Cihazı tesviye çubukları A ve B arasına yerleştirin (Şek. 3).
- Optik teraziye A çubuğunun merkezine odaklayın. Artı işaretinin ortasındaki tesviye çubuğunun yükseklik değerini kaydedin.
- Optik teraziye B çubuğunun merkezine odaklayın. Artı işaretinin ortasındaki tesviye çubuğunun yükseklik değerini kaydedin (Şek. 4).
- Büyük olandan küçük olanı çıkararak yükseklik farkını hesaplayın.

Örneğin Şekil 3'te yükseklik farkı 0,565 m'dir. B yüksekliğinin değerini A yüksekliğinin değerinden çıkarın.

$$1,78 - 1,215 = 0,565$$

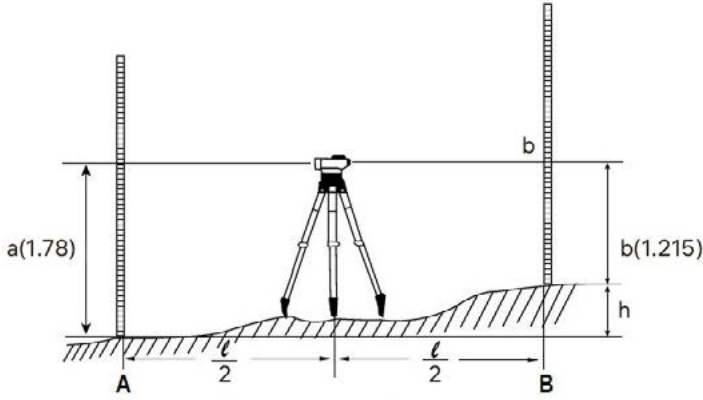

Şekil 3

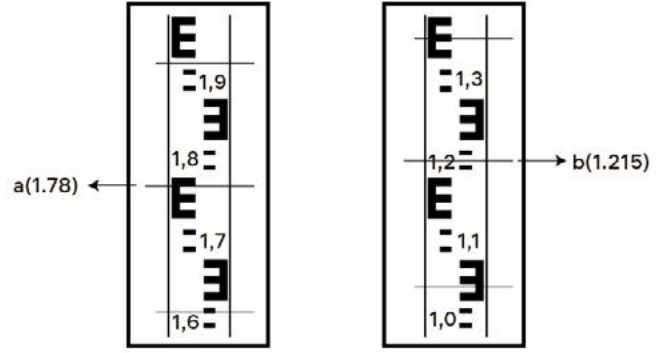

Şekil 4


Mesafe ölçümü

- Cihazı tesviye çubuğuna odaklayın. Ölçüm artı işaretinin üst ve alt çizgilerinin değerlerini kaydedin (Şek. 5).
- Cihaz ile tesviye çubuğu arasındaki mesafeyi elde etmek için değerlerdeki farkı 100 ile çarpın.

Örneğin:

Şekil 5'teki cihaz ile çubuk arasındaki mesafe 30,5 m'dir.

$$(1,347 - 1,042) \times 100 = 30,5$$

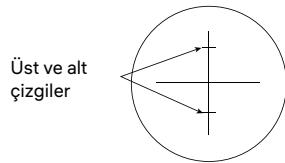

Şekil 5


Açı ölçümü

- Cihazı A çubuğuna odaklayın. Yatay halkayı (2) "0" işareti referans işaret (3) ile hizalanana kadar döndürün (şek. 6).
- Cihazı B çubuğuna odaklayın. Yatay dairenin referans işaretinin (3) açı ölçümünü kaydedin (Şek. 6).

Örneğin:

Şekil 6'daki açı değeri 45° 'dir.


$x^\circ = 45^\circ$

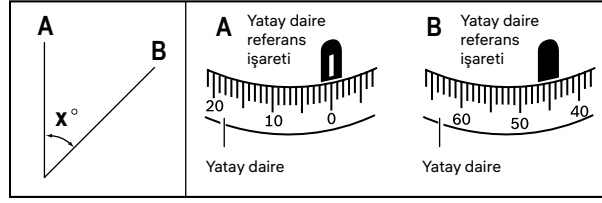


Şekil 6

Su terazisi kalibrasyonu

- Su terazisini (10) kontrol edin. Su terazisini (10) merkeze yerleştirmek için tesviye vidalarını (9) kullanın. Cihazı 180 derece çevirin. Su terazisi merkezde kalıyorsa cihaz kalibre edilmiştir.
- Su terazisi merkezde değilse, su terazisini hareket ettirmek için tesviye vidalarını (9) döndürün. Kabarcık, dairenin merkezi ile dış ucu arasındaki en az $\frac{1}{2}$ alana yerleştirilmelidir (Şek. 7).
- Ardından, altıgeni kullanarak, tesviye vidalarını çevirin ve kabarcığı merkeze getirin (Şek. 8).
- Su terazisi kalibre edilene kadar bu adımları tekrarlayın.

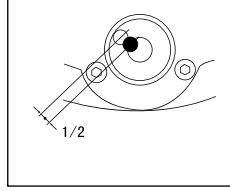

Şekil 7

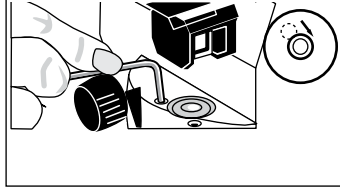

Şekil 8

Açı kalibrasyonu


A ve B tesviye çubuklarını birbirinden 30 m mesafeye yerleştirin. Optik teraziye aralarına yerleştirin (Şek. 9). A ve B çubuklarının yükseklik değerlerini ölçün, farkı hesaplayın.

Örneğin (Şek. 9):

$a_1 = 1,937$ m

$b_1 = 1,689$ m

yani fark (d) $a_1 - b_1 = 0,248$ 'dir.

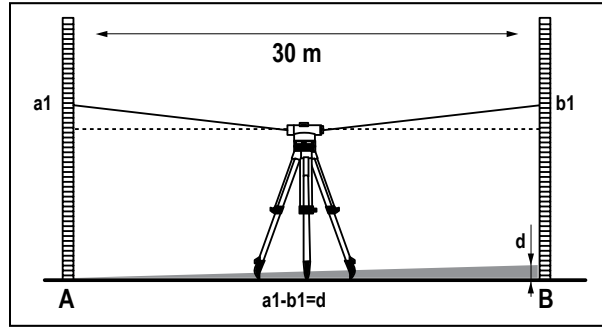

Şekil 9


Cihazı A çubuğundan 1 m uzağa yerleştirin. A çubuğunun yüksekliğini ölçün (Şekil 10'da a_2 değeri). Aşağıdaki denklemi hesaplayın: $b_2' = a_2 - d$. Ardından B çubuğunun (b_2) yüksekliğini ölçün. b_2' ve b_2 arasındaki sapma 3 mm'nin üzerindeyse artı işareti kalibre edilmelidir.

Örneğin:

$a_2 = 1,724$ m


$d = 0,248$

yani b_2' : $a_2 - d = 1,476$

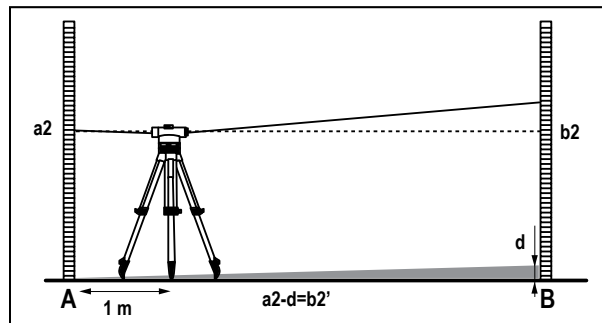

Şekil 10

Göz merceği kapağını (12) çıkartın. Ayar vidasını b2' ve b2 değerleri aynı olana kadar pimle (Şek. 11) çevirin. Göz merceği kapağını tekrar takın.

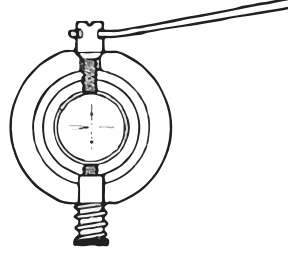

Şekil 11

Teknik Özellikler

Büyütme	32x
Çalışma mesafesi	120 m
Bireysel ölçüm için yükseklik doğruluğu	1,6 mm/30 m
1 km çift nivelman başına standart sapma	1 mm
Objektif açıklığı	36 mm
Görüntü	düz
Görüş alanı	1°30'
Yakın odak	0,3 m
Kompansatör aralığı	±15'
Kompansatör ayar doğruluğu	±0,3"
Çarpım katsayısı	100
Toplam sabit	0
Yatay daire derecelemesi	1° veya 1 gon
Su terazisinin doğruluğu	8'/2 mm
Üçayak adaptörü	M16 veya 5/8"

Üretici, ürün serisinde ve teknik özelliklerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bakım ve onarım

Bu cihazla özel bir filtre olmadan asla, hiçbir koşulda direkt olarak güneşe veya farklı bir parlak ışık kaynağına bakmayın, aksi takdirde kalıcı retina hasarına ve körlüğe yol açabilir. Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Çocuklardan uzak tutun. Cihazı kuru, serin bir yerde saklayın. Cihazı darbeye, sürekli titreşime veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazı taşıma sırasında taşıma çantası yerleştirin. Cihazı herhangi bir sebep için kendi başınıza sökmeye çalışmayın. Her tür onarım ve temizlik için lütfen yerel uzman servis merkeziniz ile iletişime geçin. Cihazı ani darbelere ve aşırı mekanik güçlere karşı koruyun. Bu cihaz için yalnızca teknik özelliklere uygun aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın. Hasarlı bir cihazı veya elektrikli parçaları hasar görmüş bir cihazı asla çalıştırmayı denemeyin! Cihaz veya pilin bir parçası yutulduğu takdirde, hemen tıbbi yardım alınmalıdır.

Ermenrich Garantisi

Tüm Ermenrich ürünleri, aksesuarlar hariç olmak üzere, malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı **5 yıl garantilidir**. Tüm Ermenrich aksesuarları, perakende satış yoluyla alınmasından sonra **2 yıl** boyunca malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı garantilidir. Bu garanti sayesinde, tüm garanti koşulları sağlandığı takdirde, Levenhuk ofisi bulunan herhangi bir ülkede Ermenrich ürününüz için ücretsiz olarak onarım veya değişim yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: ermenrich.com

Garanti sorunları ortaya çıkarsa veya ürününüzü kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, yerel Levenhuk şubesi ile iletişime geçin.